

# Warnhinweis Leuchtweitenregulierung

**Beitrag von „rauchmelder“ vom 13. Februar 2008 um 02:25**

Hallo Touareg-Fahrer,  
an meinem Fahrzeug trat der Fehler "Leuchtweitenregelung prüfen" jetzt nach 177000 Km auch auf. Zur Klärung, das Fahrzeug hat zwei Niveausensoren jeweils an den linken Querlenkern. Man kann auch ohne Fehlerspeicher auslesen feststellen, welcher Sensor defekt ist. Kommt die Fehlermeldung beim Beschleunigen des Autos und erlischt beim bremsen, so ist der hintere Sensor defekt. So war es an meinem Dicken. 125 Euronen kostet ein neuer Sensor und lässt sich leicht selbst austauschen. Die Bauart ist vorne und hinten identisch.

Gruß rauchmelder