

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Humvee“ vom 22. Oktober 2009 um 23:20

Hallo,

Das ist das Byte7 Bit4-5

bei der langen Codierung xx xx xx xx xx xx xx 0x xx

wirst eben eine 0 stehen haben, das macht die FW, einfach auf eine 2 ändern ! danach RNS-Reset !

Das mit dem Fehlen der Navigation im MFA könnte jetzt am Byte7 Bit7 liegen, je nachdem wie es vom Werk war setzen oder nicht setzen ! Einfach mal ändern und RNS-Reset und dann schauen obs geht !

Habe schon von mehreren die Probleme gehört betreffend MFA-Anzeige, eine Abhilfe sollte sein, wenn man die Uhr von 24h auf 12h vor dem Update umstellt und wenn alles funzt wieder retour auf 24h.

Denke das Problem liegt an den verschiedenen Hardware-Versionen, das es bei einem geht und dann wieder Probs macht