

# Wie weich bzw. hart schaltet eure Automatik ?

Beitrag von „Luzy V8“ vom 11. Dezember 2009 um 02:34

Für diejenigen Händler, die der Insele Sprache nicht mächtig sind, hilft vielleicht die deutsche Version der Werkstattanweisung:

Technische Produktinformation

Vorgangs-Nr.: 2007430/3

Harte Rückschaltung vornehmlich 5. / 4. Gang beim Ausrollen

Freigabedatum: 27.04.2005

Kundenaussage / Werkstattfeststellung

Harte teilweise geräuschvolle Rückschaltung vornehmlich im 5. / 4. Gang nach längerer Autobahnfahrt beim Ausrollen ohne Last.

Schaltrucken bei Hochschaltung 1. / 2. Gang, kalt.

Schaltverzögerung nach vorheriger Rückschaltung 2. / 1. Gang.

•Kein Eintrag im Fehlerspeicher

Image not found or type unknown



•**Beanstandung bitte nicht mit Harte Rückschaltung unter Last (TPL-Nr. 2008922) verwechseln.**

Technischer Hintergrund

Ungünstige Toleranzen in der Hydraulik des automatischen Getriebes.

Ungünstige Abstimmung der Getriebesoftware.

Serieneinsatz

Geänderte Getriebesoftware.

ab Fg.-Nr. 7L 5D 058331

Maßnahme

Softwareanpassung im Getriebesteuergerät.

Alle VAS 5051/5052 Benutzer erhalten mit der Marken-CD 07.57 der geführten Fehlersuche

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/10664-wie-weich-bzw-hart-schaltet-eure-automatik/?postID=180412#post180412>

ebenfalls die Flash CD Version 011 für oben genanntes Problem.

Werkstätten in Deutschland mit einem vernetzten Tester können ein Online-Update des Steuergerätes durchführen