

# **Motorschaden beim R5 TDI nach 117.000 km**

**Beitrag von „noti“ vom 12. März 2010 um 10:59**

Hi Leute, vielleicht kann ich ja ein wenig zur Lüftung des "Geheimnisses" beitragen.

Im ERWIN (RepLeitfaden und technische Auskunft für VW online) findet sich ein Dokument mit der Vorgangsnummer 2018851/2 und hier wird von dem Umstand der großflächigen Ablösung der Plasmabeschichtung aufgrund unzureichender Haftung gesprochen.

Symptome: erhöhter Motorölverbrauch, Blaurauch, Motor läuft unrund

Laut Angabe soll im Beanstandungsfall mittels Endoskop die Plasmabeschichtung geprüft werden. Sollte sich der Umstand bestätigen, soll ein Austausch-Teilmotor verbaut werden.

Ich kann leider das Dokument hier nicht online stellen, da sich darauf ein Copyright-Hinweis von VW befindet!

aber das Bild kann ich ja scannen