

# Nur Kaltluft auf der Fahrerseite

**Beitrag von „schlosserharry“ vom 24. Oktober 2010 um 18:00**

Hallo Lubembo,

danke für die Nachricht, ich kenne jetzt das Problem. Die Climatronic hat zwei Stellmotoren für die Temperaturklappen, einen für die Fahrerseite und einen für die Beifahrerseite. Bei mir ist der Antrieb des Stellhebels verschlissen. Der Motor will die Klappe öffnen, sie reagiert aber nicht. Ich denke, Du hast das gleiche Problem auf der Beifahrerseite. Der Freundliche kann eine Gleichstellungsfahrt durchführen, damit sind alle Klappen wieder resettet. Bei mir hat das nicht funktioniert. Zum Austausch der Motoren muss allerdings das ganze Cockpit raus, mein Händler prüft gerade die Kostenübernahme über Garantie. Ich habe erst einmal die Klappe manuell aufgedreht und den Stecker abgezogen. Die Wärme regele ich derweil über das Gebläse. Das geht erst mal Übergangsweise. Ich habe im Netz auch ausführliche technische Informationen gefunden, die ich gern zur Verfügung stelle.

<http://maben.homeip.net/static/auto/vw...Klimaanlage.pdf>

Bis denne.....