

# Bremsassistent

**Beitrag von „azarel“ vom 2. November 2010 um 13:25**

Hallo,

mein Touareg (R5, Bj. 2004) hat mich auch mit diesem Fehler beglückt.

Das Problem wurde durch einen Sensor auf dem Bremskraftverstärker verursacht. Dieser wurde bis Ende 2006 verbaut und hat die Teilenummer 7M3 927 810 (ca. 75€).

Der Tausch ist eine prächtige Fummelei, aber machbar:

- Batterie abklemmen
- Elektrobox im Wasserkasten links komplett ausbauen
- Sensor neben dem Hauptbremszylinder/Ausgleichsgefäß tauschen

Normalerweise muss für den Tausch die Wasserkastenabdeckung samt Wischerarmen demontiert werden. Mit etwas Geschick kann man sich das aber sparen.

Weitere Details und Tipps bei Bedarf bei mir anfragen.

Viele Grüße,

Martin