

Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „Dicker2005“ vom 11. Juni 2013 um 09:45

Fehler behoben!

Zahnkranz wo ABS Sensor mißt ist mit Ring befestigt!

Durch Salz und Korrossion kann dieser brechen und Zahnkranz läuft unrund - Sensor kann nicht mehr messen und wird eventuell durch angschlagen zerstört.

Mit Ausfall von den linken vorderen Sensor schaltete auch Automatik nicht mehr richtig (unregelmäßig) ,drehte viel zu hoch bevor er schaltete, Wagen bremsste von alleine, die ganze ABS Steuereinheit war durcheinander mit Fehlerausgabe am Display wie schon berichtet.

In meinen Fall mußte Radnabe und Gelenkwelle raus, dabei ging Radlager drauf (klar beim rauschlagen wenn schon älter /fest)

Neuer Sensor /Gelenkwelle raus rein / neues Radlager kostete mal eben alles inkl. über €820.-

Aber er tut s wieder 