

# Fehlercode P2112 Drosselklappe - MIL leuchtet

Beitrag von „stafik“ vom 7. Oktober 2013 um 22:05

Hallo zusammen, mein Touareg V6 TDI / Motor Kennung BKS,  
auch bei mir war die Drosselklappe betroffen / sporadisch / schwergängig.

Ich habe mir beim freundlichen eine neue geordert ( bestellt ) kosten hierfür 390€ inkl.  
Märchensteuer.

Die Drosselklappe ist schnell gewechselt...3x Torxschrauben T30, Schlauchschelle lösen,  
schlauch abziehen und den 5 Polligen Stecker abziehen.

**Die Drosselklappe muss nicht neu angelernt werden.**

Bei meiner Drosselklappe waren die Zahnräder abgenutzt traurig bei solchen Motoren !!!

Mit freundlichen Grüßen

David