

Flackernde Scheinwerfer

Beitrag von „Henner“ vom 1. Februar 2016 um 18:19

Hallo,

Xenon Steuergeräte sind zwei verschiedene verbaut. Links (Fahrerseite) hat eine andere Nummer ,meist Valeo mit der Nummer:3D0907157 und rechts mit der Nummer 3D0907158. Geräte sind nicht tauschbar.

Flackern der Brenner sind meistens Alterserscheinungen.Versuche es noch einmal mit Brennertausch. Tausche immer beide Seiten, wegen dem Farbunterschied. Ist zumindest preiswerter als ein Steuergerät neu einzubauen.Ca. 500 Euronen neu bei VW.Kannst auch ein Gebrauchtes in der Bucht erwerben. Achte dabei aber auf das VW Label. und die entsprechende Firmware auf dem Steuergerät. Es muss nach dem Einbau aber neu codiert werden, je nach vorheriger Codierung (mit oder ohne Luftfederung). Auslesen mit VCDS der Steuergeräte sollte hilfreich sein, oder besser gesagt ,ohne geht es nicht.