

Abgaswarnlampe leuchtet trotz neuer Saugrohrklappen/Stellmotoren

Beitrag von „maddogx1“ vom 22. April 2016 um 17:51

Hallo,

jetzt mal einen Update von heute Freitag den 22. April 2016.

Ich war heute in der Werkstatt die mir die beiden überholten Saugrohrklappen / Stellmotoren der Firma PGM (Ebay 370€) eingebaut haben.

Nur mal zur Erinnerung:

Danach ging dann nach ca. 700Km die gelbe Abgaswarnlampe wieder an, mit den Fehlermeldungen:

- a) Saugrohrklappen Sensor 2 (ausgelesen mit dem Hella Gutmann Tester)
- b) Saugrohrklappen Potentiometer 2 (ausgelesen mit dem VW Tester)

Es schien also so dass ein Fehler im Stellmotor der Bank 2 das Problem war, also auf der Fahrerseite.

Ich habe diese beiden Fehlermeldungen dann bei PGM reklamiert.

Die haben mir dann umgehend einen überholten Stellmotor für die Bank 2 Geschickt.

Heute hatte ich dann einen Termin in der Einbauwerkstatt und die haben auf meinen Verlangen hin vor dem Einbau

des "neuen" Stellmotors mit dem VW Tester eine Funktionsprüfung/Grundeinstellung durchgeführt.

Folgende Messwerte wurden gelesen:

ID.....	Messwert.....	Ergebnis
036/2.....	Ansteuerung Saugrohrklappe Bank 1.....	94,5%
036/3.....	Rückmeldung Saugrohrklappenstellung Bank 1.....	94,5%
037/2.....	Ansteuerung Saugrohrklappe Bank 2.....	94,5%
037/3.....	Rückmeldung Saugrohrklappenstellung Bank 2.....	0,0%

Also einwandfrei ein Problem mit dem Stellmotor der Bank 2

Am Montag wird der Stellmotor der Bank 2 gewechselt und dann hat der Spuk hoffentlich ein Ende

Gruss Ulli