

# Abblendlicht macht mich wahnsinnig!

Beitrag von „ArminR“ vom 14. Juli 2016 um 21:24

Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem Dicken, das mich fast wahnsinnig macht. 🤔 🤖

Vor etwa 4 Wochen fiel das Standlicht aus. Ich habe es getauscht - nach dem Einbau ging der rechte Scheinwerfer (Xenon, Abblendlicht und Fernlicht) nicht mehr. Ich habe den Brenner (D1S) ausgetauscht - funktionierte kurz nicht, nachdem ich nochmal gegen den Stecker gedrückt hatte dann aber doch. Ich habe mir gedacht, das wird ein Wackelkontakt sein, aber jetzt ist es ja gut.

Zwei Tage später fiel erneut der rechte Scheinwerfer aus. Der Bordcomputer sagte: „Beleuchtung prüfen“ und AFS ohne Funktion“. Mit VCDS ausgelesen:

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb

Teilenummer: 7L6 937 049 M

Bauteil: 3001

Codierung: 0118012

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4684CE3732B44A0E27-5072

3 Fehlercodes gefunden:

00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch

00668 - Bordspannung Klemme 30

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

00907 - Eingriff Lastmanagement

000 - -

Ich denke mir, das ist aber komisch...und tausche daher erstmal den Brenner von links nach rechts und siehe da, rechts bleibt weiterhin aus, links geht immer noch - Brenner also in Ordnung. Ich habe danach noch einmal die alten Brenner probiert, die waren auch in Ordnung - d. h. sie haben links funktioniert. Anschließend habe ich noch das Kabel und das Steuergerät von links nach rechts getauscht. Ergebnis war dasselbe: links ging das Licht, rechts blieb es aus.

Bin dann heute früh in die Bosch-Werkstatt. Die haben das Steuergerät ausgelesen und festgestellt, dass ein Fehler im Steuergerät (Zentralelektrik/Lichtsteuerung? - ich habe nicht

genau gesehen wo er rumgeklickt hat) abgelegt war. Der Fehler lautete „Abblendlicht rechts, Kurzschluss/Masse/Pluspol - sporadisch“. Andere Fehler im Steuergerät hat er nicht gefunden. Fehler gelöscht, Stellgliedtest und siehe da, das Licht geht wieder auf beiden Seiten.

Der Mechaniker meinte noch zu mir, dass es das gewesen sein könnte. Es könnte aber auch sein, dass das Steuergerät (welches?) hinüber ist, oder dass das Steuergerät den Scheinwerfer abschaltet, weil meine Batterie zu schwach ist - er hat irgendwas von 12,4 (Volt?) erzählt. Ich mach mich auf den Weg zur Arbeit, das Licht ist an und funktioniert. Nach etwa 20 Minuten geht das Abblendlicht während der Fahrt rechts wieder aus. Also kann es ja eigentlich nicht die Batterie sein - die Anzeige war die ganze ZEit über konstant bei 14 Volt. Normalerweise wäre ich ja zurückgefahren. Ich hatte aber keine Zeit mehr und da der Mechaniker nach meinem Eindruck eher rumprobiert hat, habe ich es dann doch nicht gemacht...

Daher meine Bitte an Euch: Was kann das Problem sein? Könnt ihr mir eine Werkstatt in Köln und Umgebung empfehlen, die mir nicht durch ewige Suche das GEld aus der Tasche zieht sondern wirklich weiß was sie tut?

Ach so, eine Sache noch: Vor etwa 1 Woche fiel die 3. Bremsleuchte aus. Ich tausche das Ding aus und sie funktioniert wieder. Gestern geht sie dann wieder nicht mehr - Bordcomputer meldet „Bremsleuchten prüfen“. In der Werkstatt hat der Mechaniker auch diesen Fehler gelöscht. Dann ging die Bremsleuchte wieder...kann es da einen Zusammenhang geben? Und: Zwischendurch hatte ich mal die Batterie abgeklemmt, weil ich die Steuergeräte einmal komplett vom Netz nehmen wollte - hat nix gebracht...

Vielen Dank für Eure Hilfe!!

Armin

Anbei noch das vollständige VCDS-Protokoll:

Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36  
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ6D042629 Kilometerstand: 213260km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 401 B HW:

Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0060

Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ3Z0F1449680

Codierung: 0011779

Betriebsnr.: WSC 00011 888 181093

VCID: 2A5C9A8786EC8E6E23-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Readiness: 0 0 0 0

---

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl

Teilenummer: 09D 927 750 EB

Bauteil: AL 750 6A 0772

Codierung: 0004200

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 72EC42E76EBC86AE5B-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl

Teilenummer: 7L0 907 379 G

Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203

Codierung: 0014338

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 3D76A1DB676209D676-5072

1 Fehler gefunden:

00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)  
000 - -

---

Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl

Teilenummer SW: 3D0 909 139 HW: 5WK 484 94

Bauteil: Kessy 6700

Revision: 67005915 Seriennummer: VWZ3Z0F1449680

Codierung: 0000232

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 66C42EB752746A0EC7-5000

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX

Bauteil: ELV XXXX

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb

Teilenummer: 7L6 907 040 T

Bauteil: CLIMATronic R/L 4222

Codierung: 0000030

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 418EDD2B1B9A6D3612-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb

Teilenummer: 7L6 937 049 M

Bauteil: 3001

Codierung: 0118012

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4684CE3732B44A0E27-5072

3 Fehlercodes gefunden:

00979 - Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (M31)

010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch

00668 - Bordspannung Klemme 30

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

00907 - Eingriff Lastmanagement

000 - -

---

Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl

Teilenummer: 3D0 909 601 F

Bauteil: 0C Airbag 8.4E+ H11 1151

Codierung: 0012355

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 26446EB792F4AA0E07-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl

Teilenummer: 7L6 953 549 J

Bauteil: Lenksäulenmodul 3401

Codierung: 0010231

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4684CE3732B44A0E27-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl

Teilenummer: 7L6 920 881 S

Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3211

Codierung: 0007111

Betriebsnr.: WSC 32093 133 61580

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/21921-abblendlicht-macht-mich-wahnsinnig/?postID=283562#post283562>

VCID: 4898C00F38A05C7ED5-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl

Teilenummer: 7L6 819 008 D

Bauteil: Standheizung E1MAC

Codierung: 0000000

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 377AB3F3455E2386AC-5000

2 Fehlercodes gefunden:

02251 - Heizgerät verriegelt

000 - -

01305 - Datenbus Infotainment

004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch

---

Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl

Teilenummer: 6N0 909 901

Bauteil: Gateway K<>CAN 0101

Codierung: 0000006

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 70E848EF60B0B4BEAD-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 1C: Fahrzeuglageerk. Labeldatei: 7L6-919-879.lbl

Teilenummer: 7L6 919 879 A

Bauteil: JCI PathPoint 2200

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 4586C93B0FB241162E-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl

Teilenummer: 0AD 927 755 BE

Bauteil: TRANSFERCASE 0122

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 7F0A9BD32DEEDBC624-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine  
Teilenummer: 7L0 959 760  
Bauteil: Sitzverstellung 0702  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 77FA73F305DEE3866C-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl  
Teilenummer: 7L6 919 887 H  
Bauteil: Navigation 0028  
Codierung: 0000101  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 4B92FF0329D6B766F8-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

---

Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl  
Teilenummer: 7L0 959 933 F  
Bauteil: WY HSG 0300  
Codierung: 0000085  
Betriebsnr.: WSC 32093 133 97884  
VCID: 3F8ADBD36D6E1BC664-4A3A

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G  
Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G  
Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L6 959 703  
Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0202

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L6 959 704  
Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0202

1 Fehler gefunden:

01503 - Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (M25)  
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch

---

Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: 7L6-907-357.lbl  
Teilenummer SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357  
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016  
Revision: H09 Seriennummer:  
Codierung: 0000002  
Betriebsnr.: WSC 32093 133 68085  
VCID: 78F870CF08C0ECFE65-5072  
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB  
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017  
Codierung: 00000034

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330  
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018  
Codierung: 00000034

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl  
Teilenummer: 7L6 035 186 D  
Bauteil: Radio 0028  
Codierung: 0016452  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 346084FF5428C89E89-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb  
Teilenummer: 7L0 955 119 K  
Bauteil: Front Wiper 4027  
Codierung: 0000341  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832  
VCID: 3C70ACDF7C7800DE41-5072

Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB  
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110  
Codierung: 00208933  
Betriebsnr.: WSC 31414

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: 7L6-919-044.lbl  
Teilenummer: 7L6 919 044 S  
Bauteil: DACHDISPLAY 0539

Revision: 00900539 Seriennummer: 2009266.07  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 479AC33335BE5306DC-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!  
Teilenummer: 7L0 919 283 F  
Bauteil: 0E Einparkhilfe 1107  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 397EB5CB734A35F65A-5000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----

Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZA.lbl  
Teilenummer SW: 7L6 035 729 H HW: 7L6 035 729 H  
Bauteil: FSE\_275x H21 0030  
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000376601  
Codierung: 0000311  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3B72AFC3797607E648-5072

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende------(Dauer: 10:03)-----