

Abgas-Fehlermeldung;

4807

Abgasrückführungssystem P 0401 00 durchsatz zuklein

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 31. Juli 2016 um 18:16

Was hat das jetzt mit dem LMM zu tun ?

Wenn jemand der Meinung ist, es könnte so sein, dann könnte man ihm auch gleich eine Anleitung dazu mitteilen

Wie wäre es einfach mit Kontrolle der Zu und Ableitung auf Verschluss hin ?

Wenn da eine Verengung vorliegt dann hast halt zu wenig Durchsatz!

Detto AGR Kühler auf Durchgang überprüfen

Sofern ein AGR als Membranventil verbaut ist bitte diese Membran mittels Injektionsspritze oder Vakuumpumpe auf Funktion hin überprüfen

Stellglied Diagnose (sofern verfügbar) durchführen...

Erkundungen anstellen ob bei diesem AGR Typ eine Grundeinstellung nötig ist.

Ein V6TDI dürfte normalerweise kein Verbund Motorsteuergerät haben!

SG/Gutes Gelingen

VBC