

# Abgas-Werkstatt Fehlermeldung; Saugrohrklappe defekt

**Beitrag von „Vannybunny78“ vom 17. September 2016 um 20:37**

Hallo Leute,

ich hab gerade auch folgendes Problem bekommen P1018 -Ansaugkrümmerrohr (Gruppe 2): unterer Grenzwert nicht erreicht. - Permanent.

Da ich schon fleissig hier gelesen habe, hab ich erstmal den Audi Rep.Satz <http://shop.ahw-shop.de/audi-rep-satz-.../a5/a6/a8/q5/q7>

gekauft und angefangen diesen einzubauen. Da mir das erstmal egal war ob es die Fahrer oder Bei-Fahrerseite betrifft, hab ich erstmal mit der Fahrerseite angefangen.

Stellmotor abgeschraubt und erstmal ein Blick ins innere gewagt. Bei mir schaut es darin, wie neu aus, kein Sägezahnausfall oder ähnliches. Also kann ich einen defekt an den Stellmotor schonmal ausschließen.

So weiter gehts mit den Rep Satz an Fahrerseite, ich konnte alles was im Rep Satz war Problemlos tauschen...

Jetzt wollte ich das gleiche an der Beifahrerseite machen.....doch da ist diese Halteklammer von Unten eingesteckt und diese bekomme ich auch (nach abschrauben des Stellmotors) nicht heraus.

Hat jemand einen Typ, wie man das "ohne Ansaugbrücke Beifahrerseite" losschrauben hinbekommt ???

Falls ich schon beim Fragen bin, welche Seite ist Gruppe 2 (Fahrer oder Beifahrerseite) ???

Danke vorab..

Peter