

Freisprecheinrichtung aktivieren

Beitrag von „Stevie_P“ vom 3. Februar 2018 um 05:56

Hallo Bully!

Ich hatte auch das Problem bei meinem T (BJ 2007), dass die FSE mein Eiföhn gar nicht erst erkannt hat. Dies liegt aber an dem Telefonsteuergerät. Beifahrersitz ganz nach vorne und hoch, dann siehst du das Steuergerät. Bei mir war das noch eines für Nokia. Hab mir ein gebrauchtes Steuergeräte aus der Bucht besorgt. Teilenummer 3C8 035 730 C oder 3C8 035 730 D. Funktionieren beide (bei mir war es D). Umbau war (sogar bei mir) in 2 Minuten erledigt. Hat auch ohne neu codieren sofort geklappt. Handy erkannt, alle Funktionen über MFA und MFL. Die Steuergeräte waren wohl früher etwas günstiger, so um die 150€. Jetzt muss man schon mit 250-290 rechnen. Zumindest hab ich es nicht billiger gefunden. War es mir aber wert. Ein parrot Einbau kostet auch nicht weniger und war für mich keine angestrebte Variante.

Grüße, Stevie