

# RNS 850 Versionen Unterschiede?

**Beitrag von „gnimo“ vom 15. Juni 2018 um 12:48**

Problem der fehlenden Audio Streaming Möglichkeit gelöst!!!

Unabhängig von einem Firmwareupdate konnte das Problem nun gelöst werden.

Die Freischaltung des Bluetooth Nachrüstmoduls von Kufatec für die Audio Streaming Funktion konnte über das Hidden Menu realisiert werden.

Hatte wider erwarten nichts mit A2DP zu tun, ging über die Anpassung des AUX/AMI Menüpunktes im Hidden Menu.

Dort im Untermenü diagnose/settings/ami\_aux den Unterpunkt AMI-BT auf enabled setzen > Reset > Media > Quelle > BT > Audio Streaming > Gerät einbinden (nahezu automatische Einbindung) und es läuft einwandfrei.

Hätte vorher nicht wirklich vermutet das der Bereich AUX die Lösung des BT - Problems beherbergt.

Vielleicht hilft das auch anderen T-Freunden mal weiter. 😊

Gruß

Michael