

Fehlercode 02850 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent (J770) 014 defekt

Beitrag von „Todi“ vom 28. März 2019 um 22:54

Zitat von Todi

{...}Wäre jetzt ein Nachschauen wert ob das beim T2 identisch ist{...}

... ich hab jetzt nochmal im ETKA nachgesehen...

die Steuergeräte für den Spurwechselassistenten sitzen auch beim T2 unter der hinteren Stoßstange - J770 ist das rechte (Slave). Die Teilenummern für MJ 2012 lauten:

7P6 907 568 - Steuergerät für Spurwechselassistent (J770 Slave = rechts)

7P6 907 566 - Steuergerät für Spurwechselassistent (J769 Master = links)

Nach dem Tausch vom "Slave" ist eine Kalibrierung erforderlich, falls das "Master" getauscht wird zusätzlich eine Codierung.

Mich wundert nur die Kombination aus Fehlermeldung im Display und Fehlereintrag. Der Spurwechselassistent (Side Assist - Totwinkelwarner in den Außenspiegeln) überwacht ja den rückwärtigen/seitlichen Verkehr und hat von der Logik nichts mit ACC und Front Assist zu tun. Kannst du den Side Assist über das Menü im KI aktivieren?

Durch den Ausfall von ACC und Front Assist hätte ich eventuell (auch) auf einen Defekt des Steuergerätes für den Spurhalteassistenten getippt. Das ist das Kameramodul hinter der Frontscheibe am Innenspiegel (J852 - Teilenummer 7P6 907 217 B). Schau mal nach, nicht dass sich hier auch noch ein Fehler versteckt.

Halt uns auf dem Laufenden.

Danke und Gruß

Todi