

# Touareg springt plötzlich nicht mehr an

**Beitrag von „pe7e“ vom 31. Mai 2019 um 21:44**

Der Fehler wird mit folgender Meldung zu tun haben:

Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\7Lx-937-049-V2.clb

Teilenummer SW: 7L6 937 049 AA HW: 7L6 937 049 AA

Bauteil: J519 1800

Revision: -0004--- Seriennummer: -----

Codierung: 600004003B021C00000000000000000000

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

VCID: 7BF381B73E67B2C6CEF-802E

1 Fehler gefunden:

02254 - Schnittstelle zum Generator

004 - kein Signal/Kommunikation

Kann man aus der Ferne schlecht beurteilen. Bei einigen ist der Laderegler defekt. Bei anderen ist das Massekabel von der Lima vergammelt.

Ich würde folgendermaßen vorgehen: Sichtprüfung Massekabel Lima. Wenn vergammelt und Grünspan dran, dann tauschen. Als nächstens direkt an der Lima Spannung messen. Und wenn es geht dann das Auto starten und die Spannung beobachten. Dürfte nicht so stark abfallen. Du kannst dabei auch noch eine 2. Batterie als Unterstützung dran klemmen.