

# Motor spingt schlecht oder gar nicht an

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 6. Mai 2020 um 00:21

Hi Uwe

Das sieht nicht gut aus.

Das könnten entweder defekte Sicherung(en) sein. Diese bitte durchmessen, nicht auf Sicht prüfen.

Oder die Verkabelung des Turboladers, der Stecker, das Steuergerät auf dem Turbolader oder der Turbolader selbst sein.

Wenn ihr Sicherungen, Kabel und Stecker überprüft habt, mal eine Stellglieddiagnose durchführen. Dann gibts auch scheinbar noch eine TPI 2016032. Da hab ich aber keine Infos drüber, was da zu machen wäre.

Bei dem u.a. BKS gibts noch eine Besonderheit, dass noch zwei weitere Fehler auftreten können:

P106B/004203 und/oder 17988/P1580/005504

Da sollte man dann auch die Drosselklappe und deren Verdrahtung überprüfen.

Weiterhin viel Erfolg.

Gruss aus dem nassen Zürich