

V10 Fehler P0299, P3101, P3103 usw.

Beitrag von „mazeltov“ vom 17. Juni 2020 um 05:41

Kurzer Zwischenstand. Die Werkstatt die mir einen Kostenvoranschlag machen wollte, hat die Reparatur dann doch abgelehnt, er könne es nicht, bzw. es wäre zu viel Arbeit. Naja, dazu habe ich dann nichts mehr gesagt. Gestern war ich dann in einer freien WS die aber auf VW spezialisiert ist. Dort habe ich nun einen Termin für Montag. Krümmer wird getauscht und die Tandempumpe mit neuem Dichtsatz überholt. Arbeit 2 -3 Tage und Kosten ca. 300,- - 500,- EUR.

Tja, was soll ich sagen, ist ja nicht so dass es langweilig wird. Nun habe ich noch ein neues Problem. In dem Auto ist echt der Wurm drin.

Das Getriebe schaltet nicht mehr richtig und die Gang-Anzeige ist weg. Wird aber auch dort geprüft was es ist. Ich tippe auf's Steuergerät.

Fehler:

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl Steuergerät-Teilenummer: 09D 927 750 EL HW: 09D 927 750 EL Bauteil und/oder Version: AL 750 6A 0989 Codierung: 0004456 Betriebsnummer: WSC 31414 790 00001 VCID: 7CF038BB3CEF86A1B5-5001 3 Fehlercodes gefunden

17104 - Geber für Getriebeausgangsdrehzahl (G195) P0720 - 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis

17099 - Geber für Getriebeeingangsdrehzahl (G182) P0715 - 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis

00300 - Geber für Getriebeöltemperatur (G93) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

Dienstag,16,Juni,2020,07:54:32:01249 VCDS Version PCI 17.1.3 läuft auf Windows 7 x64(Parallels) <http://www.VCDSPRO.de>

Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine Steuergerät-Teilenummer: 070 906 016 DH HW: 070 906 016 DH Bauteil und/oder Version: V10 5,0L EDCA000AGM^a1251 Codierung: 0010575 Betriebsnummer: WSC 76520 146 95140 VCID: 59BE412F931D9389CE-5001 2 Fehlercodes gefunden

033538 - Unbekannter Fehlercode B0302 - 096 - ISO - Reserviert durch ISO 15031-6:2005

Umgebungsbedingungen

Fehlerstatus: 01100000

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/25412-v10-fehler-p0299-p3101-p3103-usw/?postID=311761#post311761>

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264632 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.06.14

Zeit: 00:18:05

Umgebungsbedingungen

Drehzahl: 588 /min

Geschwindigkeit: 0.0 km/h

Last: 0.0 %

Spannung: 13.68 V

Binärwert: 00010000

Binärwert: 00000000

Binärwert: 00000100

012547 - Motor für Saugrohrklappe (V157) P3103 - 000 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen

Fehlerstatus: 01100000

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 264632 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.06.14

Zeit: 00:18:05