

Alarmhorn, Diebstahlwarnanlage

Beitrag von „micha912“ vom 18. August 2020 um 13:46

Hallo Basti,

die Ultraschallsensoren sitzen oben in der Dachkonsole, ich meine in Fahrtrichtung rechts jeweils die große runde und die kleine rechteckige Aussparung mit dem Stoffbezug. Da lege ich mich jetzt aber nicht 100% mit der Positionierung fest. Wenn der Alarm auslöst, scheint die Anlage ja zu funktionieren. Kannst Du sie auch über den Taster an der B-Säule Fahrerseite deaktivieren und ist sie dann auch deaktiviert? Ja, G209 ist der Sensor für die Innenraumüberwachung.

Den 2. Fehlercode finde ich komischerweise nicht 🤔 Kommen die Fehler wieder, wenn Du sie löschst? SPORADISCH ist m.E. häufig auch nur ein Eintrag bei Unterspannung.

01134 - Alarmhorn (H12): Kein Signal / Kommunikation

Mögliche Symptome

- Diebstahlschutzalarm sporadisch ausgelöst

Mögliche Ursachen

- Sicherung (en) defekt
- Verkabelung und / oder Stecker von / zu Alarmhorn (H12) defekt
- Alarmhorn (H12) defekt

Mögliche Lösungen

- Sicherung (en) prüfen
- Überprüfen Sie die Verkabelung und / oder den Stecker von / zur Alarmhupe (H12).
- Alarmhorn prüfen / ersetzen (H12)

Micha