

# Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

**Beitrag von „Lbs-v10“ vom 23. Dezember 2020 um 08:40**

Mit was hast du den Fehler denn ausgelesen?

Der Fehlercode bezieht sich nicht zwingend auf den Ladedrucksensor.

Stand hinter dem code noch etwas wie 001 oder dergleichen?

Sogar eine klemmende VTG kann diesen Fehler generieren.

Im Stand kannst du auch nicht prüfen in wie weit undichtigkeiten sind. Im Stand bzw Leerlauf gibt es keine Ladedruck Regelung.

Am besten ist eine Logfahrt ob und wieviel Ladedruck fehlt.

Dann die zuletzt demontierten Bauteile prüfen.

Fehlende oder defekte Dichtungen am Saugrohr oder der gleichen?

Vtg kann man zb mit vcds in die vtg Gymnastik bringen.

Den sensor würde ich erst einmal ausschließen und in Richtung Leckage schauen.