

V6 TDI Batterie wird nicht richtig geladen

Beitrag von „Turbina“ vom 3. März 2021 um 20:19

zu aller erst mal beide masse Haupt Kabel prüfen.

Der erste ist im Motorraum, von unten am rechten motorlager (in Fahrtrichtung). Das ist eine riesen Kinderkrankheit beim T1. Bestell es direkt neu, bau es aus, schleife mit Schleifpapier die Auflagepunkte des Kabel sowie die 2 Schrauben blank, und mach das neue rein.

War bei meinen 2009er schon durch.

Die 2te Verbindung geht direkt vom Batteriepol auf die Karosse vor der Batterie. Hier haben viele Probleme mit Feuchtigkeit, was die Masseverbindung oxidiert, und somit nix mehr durch geht.

An diesen Massepunkten kannst du gerne 2-3v verlieren.

Den Fehler hatte ich übrigens selbst an anderen VW, und immer waren es Masse Probleme.