

# Warnung Ölstand zu hoch im neuen Hybrid/Benziner

Beitrag von „coala“ vom 28. Dezember 2021 um 15:34

Servus,

das Problem bei deinem Fahrzeug wird Ölverdünnung sein, die von häufigen Kurzstrecken herrührt. (Kraftstoff kondensiert an den kalten Zylinderlaufflächen und mogelt sich zum Teil an den Kolbenringen vorbei, wobei es langsam das Motoröl verdünnt und selbiges damit mehr zu werden scheint).

Normalerweise erscheint bei "ungünstigen" Betriebsbedingungen ein Hinweis im Display, das Fahrzeug im Verbrennerbetrieb richtig warm zu fahren, bis die reguläre Öltemperatur erreicht ist. Dabei verdampft ein Großteil des deutlich leichter flüchtigen Kraftstoffs wieder aus dem Öl. Ist der Ölstand aber eh schon nah am maximalen Limit gewesen, dann eilt eben die Volumenzunahme durch Kraftstoffeintrag dieser Meldung zeitlich voraus.

Ich empfehle dir, das Fahrzeug mal eine längere Strecke im reinen Verbrennerbetrieb zu bewegen.

Grüße

Robert

P.S.: Bei dir im Profil steht als Fahrzeug noch "V8", vielleicht passt du das gleich mal ans aktuelle Auto an, wenn du jetzt eHybrid fährst.