

# Lüftung spinnt

Beitrag von „coala“ vom 27. September 2022 um 15:50

[Zitat von forni](#)

Hallo

Ich habe folgende Fehlermeldung an meinem 11/2015 FL Touareg.

0258 : Control Module for Air Blower  
B10BB[9] Internal Error [...]

[Zitat von forni](#)

Korrektur: Die Lüftung läuft 5s, dann stoppt sie für ziemlich genau 2 min, dann geht sie wieder für 5s an. Strange. Weiss jemand wie ich das Controllpanel ausbauen kann beim 7P, evtl ist ein Stecker lose.

Servus Peter,

wenn da steht "internal error", dann wird es eher weniger am Lüftermotor liegen. Und es handelt sich auch nicht um das "Controlpanel", sondern gemeint ist die Leistungselektronik, welche die Geschwindigkeit des Lüftermotors regelt. Früher waren hierzu Vorwiderstände verbaut, heutzutage erledigt die Leistungsregelung ein Elektronikmodul bei automatischen Klimaanlageanlagen.

Diese Module sitzen in aller Regel zur besseren Kühlung im Luftstrom des Gebläses, also im Luftverteilergehäuse. Um vorab sicher auszuschließen das der Gebläsemotor selbst defekt ist, kannst du diesen zur Funktionsprüfung versuchsweise direkt an 12 V anschließen.

Grüße

Robert