

# V10 TDI Bordspannung Klemme 30 - unplausibles Signal -

**Beitrag von „TouaregDD“ vom 18. Oktober 2022 um 14:01**

Update: Fehler gefunden!

Nach dem ich mich Tage lang mit der Laderegung und mit dem Batteriesystem des V10 beschäftigt habe und an allen Relais, Steuergeräten, und der Verkabelung sowie den Sicherungen keinen Fehler finden konnte,

habe ich mir die Codierung im Steuergerät für Zentralelektrik angeschaut.

Der Vorbesitzer codierte wild im Fahrzeug herum.

Es war anstatt "Zweitbatterienetz" fälschlicherweise "Zusatzbatterie" codiert.

Zudem war in der Verbauliste im Diagnoseinterface "8C Hybrid Batteriemangement" angewählt.

Nach der Änderung der Codierung war der Fehler weg. Beide Batterien sind nun in den Messwertblöcken zu sehen.

Verstehe ehrlich gesagt nicht wieso manche Leute anfangen wild im Fahrzeug "rumzucodieren".