

# IPod

**Beitrag von „roni44“ vom 11. März 2005 um 09:58**

hallo thomas,

die problematik mit der sporadischen initialisierung des aux-adapters sollte eigentlich seit dem vw-monochromnavi MCD behoben sein... seis drum, mach mal folgendendes:

1. überprüfen ob massekabel des dietz noch korrekt mit dem fahrzeug bzw. radio verbunden ist falls ja-
2. schritt: sollte dein "phänomen" weiter bestehen hilft nur der austausch des dietz adapters über deinen 😊 bzw. nachfrage bei dietz ob mittlerweile ein aux-adapter mit neuer firmware verfügbar ist.
3. falls nein- aux-adapter eines alternativen anbieters verwenden (connects2 über TomB z.B.)

kurz zum technischen hintergrund:

der dietz aux-adapter gaukelt dem navi/radio einen cdwechsler vor und nutzt dann den gleichen audiosignalweg wie der wechsler - nur das eben jetzt signale einer beliebigen externen quelle eingespeist werden können. damit das ganze funktioniert, muss also im aux-adapter ein microcontroller sitzen, der den wechsler emuliert. leider ist bei einigen aux-adapttern die implementierung nicht immer ganz optimal (der aux-adapter soll mit allen vw-radios funktionieren) so dass es abhängig vom radio bzw. navi beim adapter immer mal zu fehlfunktionen kommen kann- da hilft dann nur das problemgerät intensiv zu testen und danach dem controller im aux-adapter per flash ne neue firmware zu verpassen- sofern er flashbar ist!

beste grüsse,

robert