

Neue Batterien nach einer Woche im Stand leer - Ursache gesucht

Beitrag von „mikabrs“ vom 9. Mai 2024 um 21:31

Hallo Stefan,

hast du ein Keyless System? Oft sind die Türgriffe defekt, was dazu führt, dass das KESSY Steuergerät ständig geweckt wird und somit erheblich mehr Energie verbraucht als vorgesehen.

Das kann man in den Messwertblöcken beim Kessy unter dem Status der Türgriffe sehen.

Meistens hilft es an der betroffenen Türe den Griff abzustecken.

Ich hoffe, dass sich deine Werkstatt gut mit dem TReg auskennt und nicht das KESSY Steuergerät austauscht obwohl der Fehler an einer ganz anderen Stelle zu finden ist.

Viele Grüße,
Mika