

Luftfahrwerk senkt sich einseitig über Nacht ab

Beitrag von „macko“ vom 14. Juli 2024 um 23:59

Servus,

mal ein Update zu den bisherigen Maßnahmen:

- Absprühen mit Lecksuchspray verlief an sämtlichen Stellen negativ.
- Ein testweiser Wechsel auf den Ebay Ventilblock verlief ebenfalls negativ, da dieser sowohl mit der 7P als auch der 7L Belegung nicht funktionierte.
- ein "einfacher" Tausch der Leitungen vorne links und vorne rechts am Ventilblock ist *nicht einfach so möglich*, da er beim anschließenden Befüllen eine Unplausibilität zwischen Luftfederdruck und dem Geber am Höhsensor feststellte....
- ein Abzug der Luftleitung an der betroffenen Luftfeder verlief aufgrund des Druckhalteventils dahingehend positiv, dass bei abgezogener Leitung und Lecksuchspray am Druckhalteventil scheinbar nichts austrat, das Fzg. aber dennoch über Nacht dort 4 cm absank. Aus diesem Grund wird nun final von einem Luftverlust direkt an der Luftfeder ausgegangen. Die Ersatzluftfeder von Miessler liegt bereits in der Garage....

Ich werde weiter berichten...

Gruß

Marco