

ACC und Front Assistent nicht verfügbar

Beitrag von „Wachmusik“ vom 21. Februar 2025 um 19:02

Guten Abend, ich bin der Neue und habe auch eine Frage bezüglich des ACC in meinem Touareg 7P 3l TDI Facelift BJ 2016.

Dieser ist bei mir plötzlich während der Fahrt ausgefallen, Fehlerauslesen ergab: C110300 Sensor neu justieren.

Da mir nicht einleuchtet warum das der Fall sein sollte, da kein Aufprall oder sonstiges passiert ist, habe ich versucht durch die Klappe im Radhaus zu schauen ob einer der Sensoren hinter der Verkleidung locker ist, auch da war meiner Meinung nach auch alles unauffällig. Da eine Justage der Sensoren wohl sehr kostspielig sein sollte habe ich in einer Werkstatt den über VCDS: ACC-STG (Adr. 13) die Grundeinstellung 04 Fehlerwinkel zurücksetzen ausgewählt und siehe da, alles funktionierte auf Anhieb wieder perfekt. Ich habe den ACC über die gesamte Heimfahrt ca. 35 km im Stadt, Autobahn und Stauverkehr erfolgreich genutzt und es gab keine Auffälligkeiten. Nach dem 3. Motorstart und ein paar Metern Fahrweg kam die Fehlermeldung wieder und ACC ist deaktiviert. Für mein Verständnis kann also werde Sensor noch Steuergerät defekt sein, da ja alles wieder funktioniert hat. Hat hier vielleicht jemand eine Idee oder einen Tipp wonach man noch suchen könnte? Meine Batterie hatte über einen Längeren Zeitraum Unterspannung da ich auf die betellte Batterie leider recht lange warten musste, ich habe gehofft dass es sich mit dem Wechsel dieser erledigt hat. Ein befreundeter Schrauber gab noch den Tipp dass evtl, nach einer längeren Zeit Unterspannung der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden müsse und es damit zutun haben könnte. Kann sowas hier jemand bestätigen?

Vielen Dank vorab