

# Turboausfall V10 BLE 2007

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 28. März 2025 um 07:05

Guten Morgen

## **P1952/18360/006482 - Steuergerät 1 für Turbolader: Defekt**

### **Mögliche Symptome**

- Warnleuchte (MIL) AN

### **Mögliche Ursachen**

- Verdrahtung und/oder Steckverbinder von/zu Steuergerät 1 für Turbolader defekt
- Steuergerät 1 für Turbolader defekt
- Turbolader defekt

### **Mögliche Lösungen**

- Überprüfen Sie die Verdrahtung und/oder Steckverbinder von/zu Steuergerät 1 für Turbolader.
- Überprüfen/Ersetzen Sie das Steuergerät 1 für Turbolader.
- Überprüfen/Ersetzen Sie den Turbolader.

### **Besondere Hinweise**

- Tritt der Fehler bei einem VW Touareg (7L) **oder** VW Phaeton (3D) mit V10 TDI (AJS, AYJ, BLE, BWF) Motor auf, so überprüfen Sie das Turbolader-Gestänge sowie die Verbindungen. Sind hier keine Schäden vorhanden, so ersetzen Sie den Turbolader wie in TPI 2009705 beschrieben.

### **Quelle: aus dem VCDSPro Forum (sorry)**

Vielleicht hilft das hier erstmal!?