

Scheibenwischer programmieren mit VCDS

Beitrag von „Momo7“ vom 26. Februar 2012 um 15:36

Hallo,

der TII hat leider wieder dieses sog. Tränenwischen. Bedeutet, dass wenn ich die Scheiben mit Waschwascher wische, dass nach einigen Sekunden die Wischer nochmals über die Scheibe fahren, um den letzten Tropfen (die letzte Träne) wegzuwischen.

Ich bin einmal regelrecht verzweifelt, als ich bei Minustemperaturen 500 km nachts auf der BAB gefahren bin und die Strasse feucht und gut gesalzen war. Scheiben gewischt, sauber, wieder leichter Salznebel und dann kommt nochmals der Tränenwischer und die Scheibe ist ohne Ende verschmiert. Ich bin nicht nach Hause gekommen, ohne das Wasser nochmals aufzufüllen (und es war zuvor nicht nur halb voll).

Der Phaeton hatte das gleiche Thema, dann war es beim GP1 rausprogrammiert, heute ist es im GP3 wieder drin. 😞 Wie auch beim Touareg II. 😞 😞

Ist es denn nicht möglich das ganze selbst in die Hand zu nehmen und per VCDS abzustellen?

Momo

Beitrag von „astral“ vom 26. Februar 2012 um 19:29

Gute Anregung, genau das hat mich auch schon diverse male sehr gestört.
Wer weiß Rat?

Gruß, Heinz

Beitrag von „Zed“ vom 28. Februar 2012 um 23:31

Das Tränenwischen lässt sich per VCDS deaktivieren:

[VCDS 1.jpg](#)

Steuergerät 09 (Zentralelektrik) ---> 7P0 xxxx auswählen, lange Codierung -> Funktion 07 und dann im Byte 1 Bit 3 deaktivieren. That's it.

CU

Zed

Beitrag von „dandy07“ vom 28. Juli 2012 um 12:00

Hallo Zed,

was kann man denn falsch gemacht haben, wenns im VCDS nicht mehr angehakt ist und trotzdem noch wischt? Muss in anderen Steuergeräten noch was geändert werden?

Beitrag von „Momo7“ vom 28. Juli 2012 um 14:08

Mein 😊 hat es mir rausprogrammiert.

Momo

Beitrag von „dandy07“ vom 28. Juli 2012 um 16:43

Hallo Momo,

da hast du wohl ne bessere Werkstatt als ich 😞 . Da ichs mit dem VCDS nicht selbst hinbekommen habe hatte ich auch den freundlichen bemüht.

Das Ergebnis war, dass sie nicht das Tränenwischen, sondern den Regensensor "ausprogrammiert" haben.

War wohl ein Griff in die Schüssel... Den kann man aber auch ohne VCDS über das RNS ein- und ausschalten.

Weißt du denn, was die in den Steuergeräten geändert haben?

Beitrag von „Sittingbull“ vom 28. Juli 2012 um 18:44

[Zitat von dandy07](#)

was kann man denn falsch gemacht haben, wenns im VCDS nicht mehr angehakt ist und trotzdem noch wischt?

Hallo Daniel,

bei mir wischt er trotz Deaktivierung auch noch nach 😞

Grüße von Stephan 😊

Beitrag von „Zed“ vom 29. Juli 2012 um 22:17

moin,

meiner Erinnerung nach - kann das jetzt nicht überprüfen - gibt es 2 Codierungen, die man ändern muss. Kann aber gut sein, dass das Ändern nix nutzt. Wenn ich das nächste mal in die Stuergeräte "schaue", überprüfe ich das noch mal.

CU
Götz

Beitrag von „Momo7“ vom 1. August 2012 um 22:18

Ups! Bei mir hatte ich heute wieder das Tränenwischen. 👎

Verstehe die Welt nicht mehr. 😞

Momo

Beitrag von „wd-v10“ vom 3. August 2012 um 07:26

Hallo ich denke meine Frage passt hier auch!
Kann man die Intervallzeit des Heckscheibenwischers verlängern?
So eine Minute wäre gut!
Für Steuergerätipps (VCDS) dankbar!
Gruß
Werner

Beitrag von „Franks“ vom 3. August 2012 um 15:38

[Zitat von Momo7](#)

Ups! Bei mir hatte ich heute wieder das Tränenwischen...

Ist es denn wirklich das Tränenwischen, also 1x nachwischen nach x Sekunden? Oder könnte es auch ein Nachwischen durch den Regensensor sein, wenn die ‚Tränen‘ einfach über den Sensor laufen? Das würde dann eventuell erklären, dass es nur manchmal auftritt.

Gruß

Frank

Beitrag von „dandy07“ vom 3. August 2012 um 22:07

[Zitat von Franks](#)

... wenn die ‚Tränen‘ einfach über den Sensor laufen? ...

Hallo Frank,

bei mir kann es nicht daran liegen, da bei mir auch Tränen gewischt wurden, als ich den Sensor deaktiviert hatte (das eigentliche Tränenwischen wurde natürlich über VCDS wie beschrieben deaktiviert). Vielleicht kann dies jemand auch mal ausprobieren mit im RNS deaktiviertem Regensensor.

Beitrag von „Zed“ vom 24. Oktober 2012 um 09:40

moinsen,

ich habe gestern Abend noch einmal nachgeschaut. Im Steuergerät 09 - Zentralelektrik gibt es an 2 Stellen Codierungen, die geändert werden müssen. Zunächst im BCM 1 muss im Byte 1 Bit 3 deaktiviert werden:

[09_01.jpg](#)

und zusätzlich im Subsystem 1 - 7P0 955 119 (bezeichnet den HW und SW-Stand des Bauteils) noch ebenfalls im Byte 1 Bit 3 deaktivieren.

[09_03.jpg](#)

Dann sollte es eigentlich funktionieren.

Kann da mal jemand nachvollziehen?

CU
Götz

Beitrag von „dandy07“ vom 29. Oktober 2012 um 21:21

Hi Götz,

danke für die Anleitung. Das Deaktivieren des Tränenwischen hat funktioniert. Ich hatte es zuerst nur in einem Steuergerät deaktiviert.

Aber erst jetzt, nachdem ich es in beiden eingestellt habe, ist wirklich Schluss mit Tränenwischen.

Der Winter mit den Salznebeln kann kommen.

Viele Grüße
Daniel

Beitrag von „Momo7“ vom 30. Oktober 2012 um 18:46

Danke für die Hilfe.

Momo

Beitrag von „dandy07“ vom 12. Dezember 2012 um 21:57

Hi Götz,

ich bin genervt. Das Deaktivieren des Tränenwischens wirkt sich bei mir nur auf die "Standtränen" aus. Solange ich stehe, werden keine Tränen gewischt. Sobald ich fahre, wird nach drei Sekunden Pause nochmals nachgewischt. Kriegt man das nicht auch ganz weg? Ich habe heute nochmals die beiden Steuergeräte überprüft. In beiden wurde es nach Anleitung eingestellt. Hast du noch eine Idee?

VG

Daniel

Beitrag von „Zed“ vom 13. Dezember 2012 um 08:45

hallo Daniel,

ich hatte das so noch gar nicht bemerkt - aber es ist auch bei mir so 😞

Ich frage mal im VCDS-Forum nach, vlt. wissen die noch etwas.

CU

Götz

Beitrag von „Momo7“ vom 2. Juli 2013 um 14:10

Ein Tipp gegen das Problem Tränenwischen habe ich noch.

Wenn ich (im Winter) die Scheibenwaschanlage betätigt habe, dann habe ich nach dem letzten Wischer den Hebel nochmals nach unten gedrückt, so dass der Wischer sofort nochmals gewischt hat. Damit wird das Tränenwischen einige Sekunden später eliminiert und der Salznebel nicht wieder verwischt.

Momo

Beitrag von „Zed“ vom 2. Juli 2013 um 14:34

Ja, sowas geht natürlich auch ...

Die Einstellung ist vermutlich hard-coded, lässt sich also per VCDS nicht ändern, egal was man da eingibt.



CU
Götz