

# Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

**Beitrag von „Axel.L“ vom 25. Juli 2014 um 19:48**

Hallo

Habe ein Touareg mit Luftfederung.

Habe den Kompressor und den Ventilblock plus zwei Restdruckhalteventile erneuert.

Das System ist auf Dichtigkeit geprüft und funktioniert einwandfrei.

Wo liegt der Fehler.

Ein paar Tips wären nicht schlecht

Gruß

Axel.

---

**Beitrag von „Humvee“ vom 26. Juli 2014 um 02:50**

Ja, wo liegt hier der Fehler ?

Bei dieser umfangreichen Fehlerbeschreibung inkl. Fehlerprotokoll können jetzt ja alle hier mal die Glaskugel anwerfen und den Fehler sofort entdecken 😄

---

**Beitrag von „coala“ vom 26. Juli 2014 um 09:16**

[Zitat von Axel.L](#)

[...] Das System ist auf Dichtigkeit geprüft und funktioniert einwandfrei. Wo liegt der Fehler. [...]

Servus,

welcher Fehler? Funktioniert doch einwandfrei 😞

Aber ok: Die Lösung lautet 42!

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 26. Juli 2014 um 17:48**

Hallo  
Robert  
Was bedeutet 42? 🤔  
Gruß  
Axel

---

### **Beitrag von „posiilgi“ vom 27. Juli 2014 um 09:19**

Hallo Axel,  
  
42 ist mokant auf deine Aussage: "Das System ist auf Dichtigkeit geprüft und funktioniert einwandfrei." Welche Lösung für welches Problem suchst du, wenn alles einwandfrei funktioniert?  
  
Christian

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 27. Juli 2014 um 09:53**

Hallo  
Thomas  
Ich habe nur die eine Fehlermeldung: Signalleitung von Druckgeber Niveaureglung G291.  
Nach ungefähr 15 Km mal weniger mal mehr kommt dann Fahrwerksfehler Werkstatt.  
Habe den neuen Ventilblock auch schon getauscht daran hat es nicht gelegen.  
Gruß  
Axel

---

## **Beitrag von „Humvee“ vom 27. Juli 2014 um 10:10**

Gesamtes Fehlerprotololl hier einstellen.

---

## **Beitrag von „Axel.L“ vom 27. Juli 2014 um 14:08**

**Hallo**

**Thomas**

**Ich lese die Fehler mit einem Auto Dia 101 aus.**

**Gruß Axel**

---

## **Beitrag von „Humvee“ vom 27. Juli 2014 um 16:12**

Zeigt das nicht genaue Fehlercodes an ?

Ohne diese ist es noch schwerer etwas genaueres rauszufinden.

---

## **Beitrag von „Hannes H.“ vom 27. Juli 2014 um 19:32**

[Zitat von Humvee](#)

Zeigt das nicht genaue Fehlercodes an ?

Denke nicht, ein Bekannter von mir hat auch so ein ähnliches Gerät, da wird grad mal der Fehlerspeicher ausgelesen und den kann man löschen, dazu gibt es noch die Möglichkeit das Serviceintervall zurückzustellen, das war's dann schon. So ein Gerät ist leider nicht wirklich hilfreich bei "schwereren" Fällen.

MfG

Hannes

---

## Beitrag von „Axel.L“ vom 27. Juli 2014 um 20:30

Hallo

Hannes

Da wirst du wohl recht haben.

Dann muss ich wohl doch in die Werkstatt.

Was mir heute aufgefallen ist das die rechte Seite 10mm höher steht als die linke Seite kann das auch da durch zu diesem Fehler kommen?

Gruß

Axel

---

## Beitrag von „Hannes H.“ vom 27. Juli 2014 um 21:11

[Zitat von Axel.L](#)

Was mir heute aufgefallen ist das die rechte Seite 10mm höher steht als die linke Seite kann das auch da durch zu diesem Fehler kommen?

Dann muss auf jeden Fall mal die Grundeinstellung für das Luftfahrwerk vorgenommen werden, dafür braucht man ein "anständiges" Diagnoseinterface a la VCDS.

MfG

Hannes

---

## Beitrag von „Humvee“ vom 28. Juli 2014 um 13:20

Hatte ich vorausgesetzt, das eine Grundeinstellung gemacht wurde.

So wie es aussieht wurde dies aber nicht gemacht, also Grundeinstellung mit VCDS oder beim



und mit etwas Glück beseitigt sich dann der Fehler auch.

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 28. Juli 2014 um 15:56**

Hallo  
Ich Danke euch erstmal.  
Werde mich wieder melden.  
Gruß  
Axel

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 4. August 2014 um 09:46**

Hallo  
Habe mit meinem Arbeitskollegen die Anpassung mit einem VCDS durchgeführt.  
Hat bis Kanal 05 alles hingehauen.  
Konte den Durchgang nicht speichern.  
Kein zugriff auf Kanal 05 nicht registriert.  
Was haben wir falsch gemacht?  
Gruß  
Axel

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 11. August 2014 um 15:34**

Kann mir keiner weiter helfen?  
Gruß  
Axel

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 14. August 2014 um 10:33**

Hallo  
Habe das Luftfahrwerk mit VCDS neu angeleerd.  
Habe die Diagnose komplett durch laufen lassen und es wurde keine Fehlermeldung angezeigt.  
Bin jetzt 20 Kilometer gefahren und da kam es wieder Fahrwerksfehler Werkstatt.

Habe den Fehler ausgelesen und es ist wieder: Signalleitung von Druckgeber Niveaureglung -G 291.

Woran kann es jetzt noch liegen?

Gruß

Axel

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 17. August 2014 um 11:03**

**Hallo**

**Wäre es ohne weiteres möglich den Touareg vom Luftfahrwerk auf ein normales Fahrwerk um zu bauen?**

**Gruß**

**Axel**

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 2. September 2014 um 21:05**

**Hat wohl noch keiner hier gemacht?**

---

### **Beitrag von „posiilgi“ vom 2. September 2014 um 21:36**

Warum sollte das auch jemand machen...?

---

### **Beitrag von „donadi“ vom 3. September 2014 um 14:43**

Hallo,

ich habe für dich mal etwas Gegoogelt. Eine Möglichkeit wäre noch diese hier aus dem MT Forum (A8):

\*\*\* aufgrund Copyright gelöscht \*\*\*

<http://www.motor-talk.de/forum/fehler-g...ml#post30897636>

Ansonsten kannst du auch noch das Relais tauschen - völlig unabhängig von dem Fehler.

Und wenn du nicht weiter kommst - lass es ein VAG Autohaus anschauen. Zu deinem Fehler gibt es meistens noch eine weitere Fehlerbeschreibung. Sowas wie "Unplausibles Signal", "Einschaltdauer zu hoch" oder was weiß ich. Wenn du nicht sauber aufbereitete Informationen gibst, wird die Unterstützung auch schwer.

Auch ein Blick ins SSP243, Seite 22 könnte etwas helfen. Offenbar prüft dieser Geber den Druck im System auch Plausibilität gegenüber der Dämpferstellung. Entweder das System ist undicht oder der Kompressor bringt nicht die Leistung die er soll oder der Geber ist schlicht und einfach defekt. Geber sitzt im Ventilblock und kann nicht einzeln getauscht werden. Aber Auslesen sollte man ihn können.

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 24. Januar 2015 um 15:40**

Hallo

Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.

Vielleicht könnt ihr mir jetzt ja weiter helfen?

Freitag, 23. Januar, 2015, 19:19:30:58088

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator

VCDS Version: DRV 12.12.3.0

Datenstand: 20140910

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D045737 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 208630km Reparaturauftrag:

-----  
-----

Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36

37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D045737 Kilometerstand: 208630km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB

Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0110

Revision: --H02--- Seriennummer: VWZ3Z0D1278689

Codierung: 0011775

Betriebsnr.: WSC 00011 888 81093

VCID: E8D3BBA38B735B432B3-5178

1 Fehler gefunden:

004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung

P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht - Sporadisch

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 00100001

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 27

Verlernzähler: 255

Kilometerstand: 206310 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2064.00.00

Zeit: 00:00:00

Freeze Frame:

Drehzahl: 882 /min

Drehmoment: 167.7 Nm

Geschwindigkeit: 4.5 km/h

Spannung: 14.21 V

Tastverhältnis: 80.9 %

Tastverhältnis: 88.8 %

Tastverhältnis: 80.9 %

Readiness: 0 0 0 0 0

-----  
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl

Teilenummer: 09D 927 750 D

Bauteil: AL 750 6A 0655

Codierung: 0004200

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-515A



Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl  
Teilenummer: 7L0 907 379 G  
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203  
Codierung: 0014594  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285-515A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl  
Teilenummer SW: 3D0 909 135 N HW: 5WK 470 21  
Bauteil: Kessy 6610  
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0D1278689  
Codierung: 0000232  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 306393C3F3235383B33-5178

Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXXX  
Bauteil: ELV XXXX

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7L6-907-040.clb  
Teilenummer: 7L6 907 040 H  
Bauteil: CLIMATronic R/L X 3716  
Codierung: 0000030  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-515A

1 Fehler gefunden:  
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)  
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus

-----  
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7Lx-937-049-V1.clb  
Teilenummer: 7L6 937 049 M  
Bauteil: 3001  
Codierung: 0103652  
Betriebsnr.: WSC 39012 123 01755

VCID: 468FD51B61A7ED3379F-515A

1 Fehler gefunden:

00907 - Eingriff Lastmanagement

000 - -

-----  
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3D0-909-601.lbl

Teilenummer: 3D0 909 601 F

Bauteil: 0B Airbag 8.4E+ H11 1151

Codierung: 0012354

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 264F759BC1E70D3359F-515A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\7L6-953-549.lbl

Teilenummer: 7L6 953 549 D

Bauteil: Lenksäulenmodul 3301

Codierung: 0000031

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4083C3034383C303433-5178

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7L6-920-xxx-7LA.lbl

Teilenummer: 7L6 920 881 A

Bauteil: KOMBIINSTRUMENT RB8 3135

Codierung: 0007111

Betriebsnr.: WSC 39012 123 83856

VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-515A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7L6-819-008.lbl

Teilenummer: 7L6 815 071 C

Bauteil: Standheizung E1MAC

Codierung: 0000000

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 326799CBFD2F6193C57-5178

1 Fehler gefunden:  
01126 - Signal für Motordrehzahl  
008 - unplausibles Signal

-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl  
Teilenummer: 6N0 909 901  
Bauteil: Gateway K<>CAN 0101  
Codierung: 0000006  
Betriebsnr.: WSC 39012 123 83856  
VCID: F0E3D3C3B3A39383733-515A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AD-927-755.lbl  
Teilenummer: 0AD 927 755 BE  
Bauteil: TRANSFERCASE 0122  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
VCID: 7F0180FF7EFD7CFB7A9-5178

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 29: Lichtsteuerung li. Labeldatei: DRV\3D0-909-157.lbl  
Teilenummer: 3D0 909 157  
Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(I) 0001  
Codierung: 0000003  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: E6CFB59B81674D3319F-5178

1 Fehler gefunden:  
00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung  
008 - unplausibles Signal - Sporadisch

-----  
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\7Lx-907-553-34.clb  
Teilenummer: 7L0 907 553 F  
Bauteil: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081  
Codierung: 0031564  
Betriebsnr.: WSC 10580 123 65869  
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-5178

1 Fehler gefunden:

01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

-----  
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-CD.lbl

Teilenummer: 7L6 919 887 K

Bauteil: Navigation 0634

Codierung: 0000002

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 4E9FED3B89D72573C1F-5178

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 39: Lichtsteuerung re. Labeldatei: DRV\3D0-909-158.lbl

Teilenummer: 3D0 909 158

Bauteil: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001

Codierung: 0000003

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: E7D1B89F866D543B229-5196

1 Fehler gefunden:

00492 - Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

-----  
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 7L0-959-933.lbl

Teilenummer: 7L0 959 933 E

Bauteil: FH HSG 0201

Codierung: 0000069

Betriebsnr.: WSC 39012 123 83856

VCID: 3E7FBDFB3977B5F331F-4B18

Subsystem 1 - Teilenummer: 7L0 959 701 G

Bauteil: Tuersteuergeraet FS 0201

Subsystem 2 - Teilenummer: 7L0 959 702 G

Bauteil: Tuersteuergeraet BF 0201

Subsystem 3 - Teilenummer: 7L0 959 703 C

Bauteil: Tuersteuergeraet HL 0201

Subsystem 4 - Teilenummer: 7L0 959 704 C

Bauteil: Tuersteuergeraet HR 0201

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-CD.lbl

Teilenummer: 7L6 035 186 A

Bauteil: Radio 0634

Codierung: 0007447

Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000

VCID: 316596C7F8295A8BBCD-5178

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 68: Wischerelektronik Labeldatei: 7L0-955-119-V2.clb

Teilenummer: 7L0 955 119 K

Bauteil: Front Wiper 4027

Codierung: 0000850

Betriebsnr.: WSC 31414 000 376832

VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB-5178

Bauteil: RLS nicht vorhanden

Codierung: 00000000

Betriebsnr.: WSC 00000

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7L6-035-729-9ZF.lbl

Teilenummer: 7L6 035 729 E

Bauteil: CIB PAH HW 203 SW 0307

Codierung: 0000364

Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000

VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-5178

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

Ende -----

---

**Beitrag von „Axel.L“ vom 2. Februar 2015 um 19:43**

Weis denn keiner hier ein Rat?  
Gruß  
Axel

---

### **Beitrag von „Humvee“ vom 2. Februar 2015 um 20:45**

Mögliche Ursachen:

Sicherung (en) haben einen schlechten Kontakt oder defekt  
Verdrahtung und / oder Anschlüsse defekt  
Niveauregulierung Sensor (G291) fehlerhaft

Mögliche Lösungen:

Prüfen / ersetzen Sicherung (en)

- 1.Sicherung (en) entfernen, und wieder rein
- 2.Die Enden der Sicherung (en) säubern (leichtes Anschleifen mit feinem Sandpapier, dann nur sehr wenig Kontaktspray drauf)
- 3.Sicherung (en) durch die Messung mit einem Multimeter (die Sicherung (en) sieht manchmal gut aus, aber der Schein trügt)
- 4.Sicherung (en) ersetzen
- 5.Manchmal ist nichts auf der Außenseite des Sicherungskastens sichtbar, aber innen könnte ein Defekt sein
- 6.ist der Teil, in dem die Sicherungen sitzt oxidiert oder geschmolzen ?

Prüfen / Leitungen und Anschlüsse

Prüfen (Messwertblöcke) / Sensor austauschen (G291)

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 4. Februar 2015 um 22:13**

Hallo  
Thomas  
Danke für den Rat.  
Werde es mal ab arbeiten.  
Melde mich dann wieder.  
Gruß  
Axel

---

### **Beitrag von „St.ack“ vom 30. Mai 2015 um 18:50**

Bist du bei deinem Problem schon weitergekommen???

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 31. Mai 2015 um 09:35**

Hallo

Leider nicht habe alles kontrolliert aber nichts gefunden.

Weis im moment auch nicht weiter.

Gruß

Axel

---

### **Beitrag von „St.ack“ vom 31. Mai 2015 um 12:59**

Hänge bei meinem ähnlichen Problem ( <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...2622#post272622> ) auch in der Luft. Aber werd mich nächstes Wochenende wieder damit auseinandersetzen.

---

### **Beitrag von „Husky“ vom 6. Juni 2015 um 19:53**

Hallo Axel, Du überlegst ernsthaft, dein Luftfahrwerk gegen ein normales Fahrwerk zu tauschen, da dir "nur" ein Fehler angezeigt wird??

Lass das mal schön bleiben, selbst wenn es mechanisch funktionieren könnte (weiss ich nicht), wirst Du Probleme mit Codierung, bzw. Fehlermeldungen bekommen.

Ausserdem ist das gar nicht zulässig, Änderungen an der Federung führen erstmal zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Hatte den selben Fehler, neuer Ventilblock, und der Fehler war weg.

Was hast Du für einen Ventilblock eingebaut, neu oder gebraucht??

Gruss FRanz

---

### **Beitrag von „Axel.L“ vom 10. Juni 2015 um 20:07**

Hallo,

Franz

Ich habe einen neuen Ventilblock eingebaut.

Diesen nochmal gegen einen neuen getauscht.

Aber der Fehler ist immer noch da.

Das Steuergerät habe ich auch getauscht der Kompressor ist neu und die Druckhalteventile sind auch neu.

Ich kann nicht in den Ladelevel gehen dann kommt immer die Meldung Druckspeicher lädt.

Ich weiß einfach nicht weiter.

Gruß

Axel

---

### **Beitrag von „micha308“ vom 6. August 2015 um 09:55**

Hallo Axel,

bist Du mit deinem Problem schon weiter?

Gruß Micha

---

### **Beitrag von „micha308“ vom 12. August 2015 um 14:23**

Hallo Axel, Hallo an alle anderen mit diesem Problem,

Nachdem ich selbst von diesem Fehler: 01772 Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung - G291 unplausibles Signal, seit einigen Wochen betroffen bin oder seit gestern war, möchte ich Euch meine Erkenntnis aus dem ganzen berichten.



Anfangs hatte ich immer mal wieder diese Meldung im Display. Ich entdeckte, dass ein Restdruckhalteventil vorne rechts undicht war und tauschte es gegen ein neues aus. Im Zuge dessen wechselte ich auch das Relais 373 unterm Lenkrad, lernte die Regellage neu ein und dachte jetzt ist alles gut. Doch schon einige Tage später erneut die Meldung. Nun wieder den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. Als ich mich nun eingehend mit dem Thema beschäftigte las ich auch mal die Messwertblöcke aus und stellte fest, dass der Fehler immer dann kam, wenn der Kompressor abschaltete, fast zeitgleich. Nochmals den Fehler simuliert und die Messwertblöcke beobachtet: Kompressortemperaturstieg an und der Druck, den der Kompressor brachte fiel stark ab. OK. dachte ich, Kompressor rausgebaut und neuen Kolbenring mit Dichtung usw. neu rein und wieder eingebaut. Kein Erfolg!

Daraufhin dachte ich der Drucksensor selbst gibt einen falschen Wert und da dieser im Magnetventilblock integriert ist, bestellte ich bei der Firma Miessler einen Neuen (189,- Euro). Eingebaut und wiederum kein Erfolg. Denkfehler!

Daraufhin nochmal alle Messwertblöcke ausgelesen und wieder um so wärmer, desto weniger Druck.

Es dauerte auch immer länger, bis der Wagen ein annehmbares Niveau hatte.

Nun habe ich bei Miessler einen kompletten neuen Kompressor inkl. Relais, Schläuche, Temperatursensor und Kabel gekauft (387,- Euro), eingebaut, Regellage neu angelernt, Fehlerspeicher gelöscht und alles funktioniert perfekt.

Der Wagen hebt und senkt sich in einer Geschwindigkeit, wie ich es vorher nie kannte. Einziger Wehrmutstropfen, der Neue ist etwas lauter.

Fazit: Den Kompressor überholen oder gebrauchte Teile verwenden bringt absolut nichts, da ja darin noch mehr Teile wie Membranen und Ventile sind, die man nicht ersetzen kann. Gebrauchtteile werden oft ausgebaut, weil Fehler vorhanden sind und selbst wenn sie aus einem Unfallwagen sind ziehen sie Feuchtigkeit und Schmutz in die offenen Leitungsöffnungen. Auch einfach nur mittels VCDS den Fehlerspeicher auslesen und aufs gerade Wohl tauschen bringt nicht. Messwertblöcke auslesen, beobachten, Gedanken machen und dann kommt die Diagnose.

Ich hoffe Euch geholfen zu haben.

Gruss Micha

---

## **Beitrag von „Axel.L“ vom 27. August 2015 um 20:34**

Hallo,  
Micha

Habe den Kompressor den Ventilblock und das Relai auch alles von Miessler gekauft aber der Fehler ist immer noch da.

Gruß  
Axel

---

**Beitrag von „Axel.L“ vom 14. September 2015 um 09:06**

Hallo,  
Micha

Habe mir einen neuen Kompressor von VW ersteigert und eingebaut die Fehler ausgelesen und gelöscht.

Danach keine Fehlermeldung mehr und die Luftfederrung haut einwandfrei hin.

Der Kompressor von Miesler war gerade ein Jahr alt werde ihn mal einschicken.

Gruß  
Axel