

# Viele Fehlermeldungen und einige Funktionen eingeschränkt

Beitrag von „Iniehenke“ vom 24. Juni 2018 um 18:08

Moin!

Hab mein Touareg seit wenigen Tagen und bin nun am aufbereiten reparieren.  
Fehlerbeschreibung was ich so bisher bemerkt habe:

ACC und Lane Assist nicht verfügbar

Sitzheizung und Sitzkühlung sind am Fahrersitz und Beifahrersitz immer Synchron und lassen sich nur auf der Fahrerseite steuern???

Fahrersitz Memory Schalter ohne Funktion. Das interessante ist das manchmal das Sitzsteuergerät Fahrerseite Fehler auslesen lässt, ich kann aber nicht drauf zugreifen?

Side Assist ohne Funktion, da denke ich mal das der eine Sensor defekt ist?

Anbei der Auto Scan, habe der Übersichtshalber nur die Steuergeräte mit Fehler kopiert

Ich hoffe auf Hilfe eurerseits 😊

Sonntag,24,Juni,2018,15:21:57:60018

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86

VCDS Version: PCI 18.2.1.0

Datenstand: 20180302 DS287.1

<http://www.VCDSpro.de>

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7PZBD010913 KFZ-Kennzeichen:

Kilometerstand: 344892km Reparaturauftrag:

-----  
-----

Fahrzeugtyp: 7P-VW52 (7P6)

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 11 31 13 15 16 17 18 19 28 34 36 3C

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/23840-viele-fehlermeldungen-und-einige-funktionen-eingeschr%C3%A4nkt/>

42 46 52 53 55 56 57 5F 62 65 69 6C 6D 72 85 8B 8E 8F 90

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7PZBD010913 Kilometerstand: 344892km

01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000  
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000  
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000  
04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000  
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000  
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: nicht erreichbar 0100  
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010  
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000  
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000  
11-Motorelektronik 2 -- Status: i.O. 0000  
31-Motorel. Verbund -- Status: i.O. 0000  
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010  
15-Airbag -- Status: i.O. 0000  
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000  
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010  
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000  
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010  
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000  
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000  
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010  
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010  
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000  
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010  
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: Fehler 0010  
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010  
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: i.O. 0000  
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000  
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010  
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000  
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010  
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000  
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010  
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000  
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000  
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000  
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010  
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000

8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000  
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000

---

---

Adresse 06: Sitzverst. Beifah.  
nicht erreichbar

---

Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\7P6-907-040.clb  
Teilenummer SW: 7P6 907 040 AE HW: 7P6 907 040 AE  
Bauteil: Klima 4 Zonen H18 0511  
Codierung: 38D6007E60  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
ASAM Datensatz: EV\_AirCondiFront 004001  
ROD: EV\_AirCondiFront\_VW52.rod  
VCID: 77FB918ACE2736FC10-8022

1 Fehler gefunden:  
0321 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft  
U1111 00 [009] - -  
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 6  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 222  
Kilometerstand: 344708 km  
Datum: 2018.06.22  
Zeit: 15:46:25

---

---

Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb  
Teilenummer SW: 7P6 907 561 A HW: 7P6 907 561

Bauteil: ACC3 H13 0230  
Seriennummer: 00000000000000  
Codierung: 3704010101  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
ASAM Datensatz: EV\_AdaptCruisContrVW526 001004  
ROD: EV\_AdaptCruisContrVW526\_001.rod  
VCID: 3A7D48BEBDB5EB942F-806E

1 Fehler gefunden:

145152 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert

U1113 00 [009] - -

[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 11

Kilometerstand: 344837 km

Datum: 2018.06.23

Zeit: 20:12:07

Steuergerätemperatur: 26 °C

Spannung Klemme 15: 12.202 V

Velocity\_vehicle\_reference: -0.01 m/s

Longitudinal\_acceleration\_vehicle\_reference: -0.01 m/s<sup>2</sup>

-----  
-----  
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1

Teilenummer SW: 7P6 920 880 D HW: 7P6 920 880 D

Bauteil: Kombi H09 0114

Revision: 08140052 Seriennummer: 658090710593005

Codierung: 071F33007E0800080000006

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

ASAM Datensatz: EV\_KombiUDSRBVW526 001011

ROD: EV\_KombiUDSRBVW526.rod

VCID: 3C714EA6B781D5A43D-8068

1 Fehler gefunden:  
13636608 - Steuergerät falsch codiert  
U1014 00 [009] - -  
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 6  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 222  
Kilometerstand: 344708 km  
Datum: 2018.06.22  
Zeit: 15:45:14

-----  
-----  
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 7P6 907 530 D HW: 7P6 907 530  
Bauteil: GW-CAN-L-FR-M H08 5202  
Revision: ----- Seriennummer: 00000000021855  
Codierung: 0001037D00  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
ASAM Datensatz: EV\_GatewVW526UDS 001006  
ROD: EV\_GatewUDS\_VW52.rod  
VCID: 397F57B2B8B3E08C26-806C

Steuergerät für Batterieüberwachung:  
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181  
Bauteil: Batt\_Sensor H07 0140  
Seriennummer: 0000000005650275392

2 Fehlercodes gefunden:  
5735 - Steuergerät für Sitz-/Spiegelpos. Beifahrerseite  
U0209 00 [009] - keine Kommunikation  
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 224

Kilometerstand: 344837 km

Datum: 2018.06.23

Zeit: 20:10:57

Spannung Klemme 30: 12.0 V

Spannung Klemme 15: 12.0 V

Steuergerätemperatur: 46 °C

Systemstatus: Klemme 15 ein

IN ESP\_standstill flag: no standstill detected

Motor läuft: aus

IN ZAS\_Te\_X: ein

Status Klemme 15 über CAN: ein

Status Klemme 15: ein

Datenfeld: 0

15360512 - Komponentenschutz aktiv

U1101 00 [009] - -

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 1

Fehlerhäufigkeit: 6

Verlernzähler: 226

Kilometerstand: 344837 km

Datum: 2018.06.23

Zeit: 20:39:34

Spannung Klemme 30: 13.0 V

Spannung Klemme 15: 12.9 V

Steuergerätemperatur: 36 °C

Systemstatus: Klemme 15 ein

IN ESP\_standstill flag: no standstill detected

Motor läuft: ein

IN ZAS\_Te\_X: ein

Status Klemme 15 über CAN: ein

Status Klemme 15: ein

Datenfeld: 0

-----  
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:\* Keine

Teilenummer SW: 7P6 907 049 D HW: 7P6 907 049 D

Bauteil: Klima Fond H13 0511  
Codierung: 0000000000  
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000  
ASAM Datensatz: EV\_AirCondiHeck 001007  
ROD: EV\_AirCondiHeck.rod  
VCID: 3E7544AEA19DC7B413-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: 7P0-907-553.clb  
Teilenummer SW: 7P0 907 553 J HW: 7P0 907 553 J  
Bauteil: PASM H01 1030  
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000101820102  
Codierung: 14210001  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
ASAM Datensatz: EV\_PASMConti 001004  
ROD: EV\_PASMConti.rod  
VCID: 3E7544AEA19DC7B413-806A

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4G0-907-566-V1.clb  
Teilenummer SW: 7P6 907 566 HW: 4H0 907 566  
Bauteil: J769 SWA MasterH03 0090  
Revision: 00H03000 Seriennummer: 6PZ 010 316-01  
Codierung: 0010151  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 7EF584AE291D07B453-802A

Subsystem 1 - Teilenummer: 7P6 907 568  
Bauteil: J770 SWA Slave H01 0090

Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 316-21

Subsystem 3 - Seriennummer: 5F01.07.1000H010003C522105ÿ

Subsystem 4 - Seriennummer: 522105ÿ

1 Fehler gefunden:  
02850 - Steuergerät 2 für Spurwechselassistent (J770)  
014 - defekt





Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 222  
Kilometerstand: 344708 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2018.06.22  
Zeit: 15:49:33

-----  
Adresse 52: Türelekt. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine  
Teilenummer SW: 4H0 959 792 F HW: 4H0 959 792 F  
Bauteil: TSG BF H07 0162  
Revision: ----- Seriennummer: 0000106164524  
Codierung: 011D1620DE00459205080000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
VCID: 3B734DBABA8FD29C34-806E

1 Fehler gefunden:  
00461 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory; Beifahrer (J521)  
004 - kein Signal/Kommunikation  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01100100  
Fehlerpriorität: 6  
Fehlerhäufigkeit: 2  
Verlernzähler: 224  
Kilometerstand: 344708 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2018.06.22  
Zeit: 15:49:37

-----  
Adresse 53: Feststellbremse (J540-) Labeldatei:| 7P0-907-801.clb  
Teilenummer SW: 7P0 907 801 D HW: 7P0 907 801 D  
Bauteil: EPB H51 1000  
Revision: 00000000 Seriennummer: A106080019C  
Codierung: 01040000  
Betriebsnr.: WSC 21211 133 178398  
ASAM Datensatz: EV\_ParkbA7 000006  
ROD: EV\_ParkbA7.rod  
VCID: 346166869FD11DE4F5-8060

Slave 3:

1 Fehler gefunden:

0033 - Dynamischer Anfahrassistent nicht verfügbar

C10DE 00 [008] - -

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 10

Kilometerstand: 344812 km

Datum: 2018.06.23

Zeit: 18:12:18

Spannung: 13.2 V

-----  
-----  
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb

Teilenummer SW: 7P6 035 670 D HW: 7P6 035 670

Bauteil: H-BNT-EU H43 0537

Revision: ----- Seriennummer: 478F00A7520469

Codierung: 010100050040EBEF79102B0E00000003F00401010000000000

Betriebsnr.: WSC 21211 133 97096

VCID: 36655C8E81AD0FF4CB-8062

Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 R

Bauteil: EUR 2010 1106

Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603

Bauteil: DU8 SV Touch H23 0045

Seriennummer: VWZ8Z9K28000YZ

Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603

Bauteil: DU8 SV Touch H23 0045

Seriennummer: VWZ8Z9K28000YZ

Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961

Bauteil: CD-Database 1886

1 Fehler gefunden:  
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung  
000 - - - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100000  
Fehlerpriorität: 6  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 11  
Kilometerstand: 344892 km  
Zeitangabe: 0  
Datum: 2018.06.24  
Zeit: 15:11:29

Umgebungsbedingungen:  
Binärwert: 00000000 00001000  
Binärwert: 00000000 00000000  
Binärwert: 00000000 00000000  
Binärwert: 00000000 00000000  
Binärwert: 00000000 00000000

-----  
Adresse 65: Reifendruck (J502) Labeldatei: 3Y0-907-273.clb  
Teilenummer SW: 7P6 907 273 F HW: 7P6 907 273 F  
Bauteil: RDKBERU25 H09 0008  
Seriennummer: 10000000006329  
ASAM Datensatz: EV\_RDKBERU25 003006  
ROD: EV\_RDKBERU25\_VW52.rod  
VCID: 3F8B39AAA697CEBC18-806A

1 Fehler gefunden:  
8402177 - System ausgeschaltet  
C106D 00 [009] - -  
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00000001  
Fehlerpriorität: 7  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 214  
Kilometerstand: 343234 km  
Datum: 2018.06.18  
Zeit: 12:30:10

-----  
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:| 7P6-907-441-V1.clb  
Teilenummer SW: 7P6 907 441 C HW: 7P6 907 441 C\_  
Bauteil: TopView H05 0093  
Revision: 11001001 Seriennummer: 82330010108279  
Codierung: 0100000001010000010102000000  
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001  
ASAM Datensatz: EV\_CamerSysteTopViewVW 001013  
ROD: EV\_CamerSysteTopViewVW.rod  
VCID: 397F57B2B8B3E08C26-806C

2 Fehlercodes gefunden:

13701388 - Datenbus fehlende Botschaft

U1121 00 [008] - -

[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 5

Verlernzähler: 11

Kilometerstand: 344708 km

Datum: 2018.06.22

Zeit: 17:28:22

Spannung Klemme 30: 12.8 V

Status Klemme 15: Klemme 15 ein

10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt

B2010 00 [009] - -

[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 222

Kilometerstand: 344708 km

Datum: 2018.06.22

Zeit: 15:51:32

Spannung Klemme 30: 11.8 V

Status Klemme 15: Klemme 15 ein

-----  
-----  
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb

Teilenummer SW: 7P6 907 541 A HW: 7P6 907 541

Bauteil: ACC3 H17 0230

Seriennummer: 00000000000000

Codierung: 3704010101

Betriebsnr.: WSC 21211 133 00001

ASAM Datensatz: EV\_AdaptCruisContr2VW526 001004

ROD: EV\_AdaptCruisContr2VW526\_001.rod

VCID: 387952B683B9F984D9-806C

1 Fehler gefunden:

145152 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert

U1113 00 [009] - -

[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 11

Kilometerstand: 344837 km

Datum: 2018.06.23

Zeit: 20:12:30

Steuergerätemperatur: 22 °C

Spannung Klemme 15: 12.219 V

Velocity\_vehicle\_reference: -0.00 m/s

Longitudinal\_acceleration\_vehicle\_reference: 0.00 m/s<sup>2</sup>

-----  
Ende----- (Dauer: 07:04, udsna)-----

---

## Beitrag von „Iniehenke“ vom 24. Juni 2018 um 18:47

Ich finde es gerade nicht wie ich mein Beitrag bearbeiten kann, daher hier der Nachtrag vom Vergessenen.

Batterie habe ich vor 2 Tagen gegen eine neue Bosch 110 Ah Batterie getauscht, da die alte schon nah am Ende war.

Ich hatte vermutet das die Fehler durch Unterspannung kamen, aber hab schon mehrmals danach gelöscht, kommen immer wieder....

---

## Beitrag von „coala“ vom 27. Juni 2018 um 08:54

Servus,

Beiträge kannst du nur kurze Zeit nach Erstellung bearbeiten, das ist auch so gewollt.

Was hat das Fahrzeug denn für eine Historie, bzw. was sagt(e) der Verkäufer zu der Sache? Hat der mal selber was ausgetauscht, evt. gegen inkompatible Steuergeräte? Die Fehlereinträge "Komponentenschutz aktiv" und der rot markierte Text schüren da ja gewisse Verdachtsmomente...

Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1

Teilenummer SW: 7P6 920 880 D HW: 7P6 920 880 D

Bauteil: Kombi H09 0114

Revision: 08140052 Seriennummer: 658090710593005

Codierung: 071F33007E080008000006

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

ASAM Datensatz: EV\_KombiUDSRBVW526 001011

ROD: EV\_KombiUDSRBVW526.rod

VCID: 3C714EA6B781D5A43D-8068

1 Fehler gefunden:

13636608 - Steuergerät falsch codiert

U1014 00 [009] - -

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 222  
Kilometerstand: 344708 km  
Datum: 2018.06.22  
Zeit: 15:45:14

Grüße  
Robert