

# Niedrige Batteriespannung

Beitrag von „Scotty1“ vom 1. August 2018 um 17:42

Hallo Freunde. Zu meinem V10 gesellt sich jetzt noch ein V6 aus 2005 für mein Frauchen. Allerdings bringt dieser auch gleich ein paar Probleme mit sich. (VCDS-Log folgt)

Und zwar tut er sich beim Starten teils schwer, als würde der Anlasser zu viel Strom ziehen. Der Anlasser bleibt beim Versuch zu starten gleich stehen, würgt und dreht dann doch noch. Soweit so gut! Allerdings habe ich es jetzt wiederholt erlebt, daß die Batterie zusammenbricht. Anbei erstmal die Fehler laut VCDS:

Mittwoch,01,August,2018,14:29:25:63185

VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64

VCDS Version: RKS 18.2.1.0

Datenstand: 20180313 DS287.1

<http://shop.dieselschrauber.org>

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D079078 KFZ-Kennzeichen: SBK-VX3

Kilometerstand: 202770km Reparaturauftrag:

-----  
-----  
Fahrzeugtyp: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))

Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36

37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ7LZ5D079078 Kilometerstand: 202770km

-----  
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb

Teilenummer SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB

Bauteil: 3.0L V6TDI G001AG 0090

Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ3Z0E1340041

Codierung: 0011779

Betriebsnr.: WSC 08278 038 01478

VCID: 68D8071158850A0489-517C

4 Fehlercodes gefunden:  
008598 - Bank 1 Sonde 1  
P2196 - 002 - Signal zu fett  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01110010  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 202672 km  
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 1764 /min  
Drehmoment: 0.0 Nm  
Geschwindigkeit: 88.5 km/h  
Tastverhältnis: 1.0 %  
Tastverhältnis: 98.6 %  
(keine Einheit): 0.0  
(keine Einheit): 16.0

008209 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung  
P2011 - 002 - elektrischer Fehler - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100010  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 4  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 202687 km  
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 798 /min  
Drehmoment: 144.3 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
Spannung: 11.17 V  
Tastverhältnis: 16.2 %  
Tastverhältnis: 8.3 %  
Tastverhältnis: 80.9 %

008200 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung  
P2008 - 002 - elektrischer Fehler - Sporadisch  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 00100010

Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 2  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 202688 km  
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 1029 /min  
Drehmoment: 140.4 Nm  
Geschwindigkeit: 0.0 km/h  
Spannung: 11.48 V  
Tastverhältnis: 8.3 %  
Tastverhältnis: 8.3 %  
Tastverhältnis: 80.9 %

001025 - Abgasrückführungssystem  
P0401 - 002 - Durchsatz zu klein  
Umgebungsbedingungen:  
Fehlerstatus: 01110010  
Fehlerpriorität: 0  
Fehlerhäufigkeit: 8  
Verlernzähler: 255  
Kilometerstand: 202691 km  
Zeitangabe: 0

Umgebungsbedingungen:  
Drehzahl: 1575 /min  
Drehmoment: 128.7 Nm  
Geschwindigkeit: 62.7 km/h  
Tastverhältnis: 55.8 %  
Tastverhältnis: 20.9 %  
Luftmasse/Hub: 481.8 mg/H  
Tastverhältnis: 42.2 %

Readiness: 1 1 0 0 0

---

Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl  
Teilenummer: 09D 927 750 D  
Bauteil: AL 750 6A 0655  
Codierung: 0004200  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 2F6AAC0DBDEB9D3C88-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7L0-907-379-MK25.lbl  
Teilenummer: 7L0 907 379 G  
Bauteil: ESP ALLRAD MK25 0203  
Codierung: 0014338  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3D76864567877FAC0A-517C

Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.

-----  
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\3D0-909-13x-05.lbl  
Teilenummer SW: 3D0 909 135 N HW: 5WK 470 21  
Bauteil: Kessy 6610  
Revision: 66105312 Seriennummer: VWZ3Z0E1340041  
Codierung: 0000232  
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000  
VCID: 3068AF71A0D582C491-517C

Wie man sieht, taucht auch (auch zum wiederholten Mal) ein Fehler bezüglich der Generatorklemme auf. Ein Blick in den Motorraum offenbarte eine nagelneue Lichtmaschine. Die Batterie hatte ich zum Testen gegen eine fast Neue getauscht. Trotzdem tritt das Problem irgendwann auf. Sollte die ziemlich neue Lima wirklich defekt sein? Habe leider auch keine Rechnung vom Vorbesitzer! 😞

Laut VCDS zeigt er im MWB 007 der Zentralelektrik bei laufendem Motor eine Spannung der Bordnetzatterie von 12,7-12,9V an. Bei meinem V10 habe ich immer um die 13,5V.

Hat irgendwer eine Idee, wo ich weiter suchen könnte?

---

### **Beitrag von „Scotty1“ vom 8. August 2018 um 18:18**

So! Den Fehler hätten wir dann auch gefunden. An der Batterie lagen ca. 12,7-12,9V. Gemessen an den Starthilfepunkten waren es ca. 13,6V. Durch das halten der Multimeterprüfspitzen mit 2 Fingern konnte das Übel schmerzhaft erkannt werden. Der Pluspol der Starthilfe hatte beim späteren Messen eine Temperatur von ca. 140 Grad. Beim Zerlegen dieser bescheurten Konstruktion stellte sich heraus, daß das Kabel der Lima locker war. Der Starthilfeökel lies sich aber nicht abschrauben. Leider ist beim Versuch diesen zu lösen das Gewinde abgerissen (vom

Kabel Batterie-Starthilfepunkt). Nachdem dieses geflickt wurde, lädt die Batterie korrekt und beim Starten tut er sich auch nicht mehr schwer!

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. August 2018 um 19:52**

Eine kurze Frage zur Starthilfe: Warum schließt du das Starthilfekabel an der Batterie an? Vorne im Motorraum gibt es dafür extra einen Pluspol und auch einen guten Massepol.

Der V10 hat ja 2 Batterien von daher müsstest du beide (eine ist unter dem Fahrersitz) und die 2. im Kofferraum mal überprüfen.

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „Scotty1“ vom 8. August 2018 um 20:37**

Hallo Hannes! Beim aktuellen Problemfahrzeug handelt es sich um den V6. Starthilfe habe ich nicht an der Batterie gegeben. Die beiden Pole im Motorraum kenne ich. Der Pluspol war ja der ominöse Fingerverbrennpinorrek!

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. August 2018 um 21:02**

#### [Zitat von Scotty1](#)

Beim aktuellen Problemfahrzeug handelt es sich um den V6. Starthilfe habe ich nicht an der Batterie gegeben. Die beiden Pole im Motorraum kenne ich. Der Pluspol war ja der ominöse Fingerverbrennpinorrek!

Ok, sorry dann habe ich das falsch gelesen.

MfG

Hannes