

# VW Touareg 7P Rückfahrkamera Fehler

**Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 25. September 2020 um 10:12**

Servus,

Bei meinem Touareg funktioniert seit 1 Woche die Rückfahrkamera und die 360 Grad area Kamera nicht mehr, laut VCDS soll der Fehlercode P0010 lauten aber ich weis nicht was das sein soll ich hoff ihr könnt mir weiter helfen.

Lg

---

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 25. September 2020 um 14:19**

Servus Max

Ist das der einzige Fehlercode? Mit P0010 kann ich nix anfangen. Vielleicht steht da noch was anderes dabei?

LG

---

**Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 25. September 2020 um 16:15**

Servus Sierrakiller,

Also wenn ich den VCDS anschließe und einen Autoscan mach kommen bei mir diese fehler, Motorelektrikfehler Code P0010 und bei Rückfahrkamera und Informationseinheit I genau derselbe Fehlercode P0010 mehr steht dort nicht, soll ich was dort steht mal alles kopieren und es hier rein schicken das du auch mal ein überblick hast.

Lg

---

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. September 2020 um 17:12**

Welche VCDS-Version hast du da? Das muss ja eine Uraltversion sein, denn normalerweise kommt beim VCDS jeder Fehler im Klartext raus.

MfG

Hannes

---

## **Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 25. September 2020 um 20:39**

Fahrzeugtyp: 7P-VW52 (7P6)

Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 28 34 42 46 52 53 55 56

5F 62 69 6C 6D 72 85

Kilometerstand: 157748km

01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010

02-Getriebe -- Status: Fehler 0010

03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000

04-Lenk winkelsensor -- Status: i.O. 0000

05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000

08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000

09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010

10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000

15-Airbag -- Status: i.O. 0000

16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000

17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000

18-Standheizung -- Status: i.O. 0000

19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000

28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000

34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000  
42-Türelekt. Fahrer -- Status: i.O. 0000  
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000  
52-Türelekt. Beifahr. -- Status: i.O. 0000  
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000  
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000  
56-Radio -- Status: i.O. 0000  
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010  
62-Türelekt. hi. li. -- Status: i.O. 0000  
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000  
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010  
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000  
72-Türelekt. hi. re. -- Status: i.O. 0000  
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000

-----

Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRCA) Labeldatei: Keine

Teilenummer SW: 7P1 997 401 B HW: 4G0 907 401

Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0005

Revision: 53H37---

Codierung: 292A401A233E01020000

Betriebsnr.: WSC 33677 186 00000

ASAM Datensatz: EV\_ECM30TDI0117P1997401B 001005

ROD: n.v.

VCID: 387F9DE783538246F2-806C

Keine ASAM Daten verfügbar: "EV\_ECM30TDI0117P1997401B" (VW52)

1 Fehler gefunden:

4533 - ROD - Unbekannter Fehlercode

- 00 [032]

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Kilometerstand: 157637 km

Datum: 2020.09.23

Zeit: 11:50:20

Readiness: 0 0 0 0 0

-----  
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0C8-927-750.clb

Teilenummer SW: 0C8 927 750 AG HW: 0C8 927 750 AG

Bauteil: AL1000 AISIN 001 3620

Seriennummer:

Codierung: 001568

Betriebsnr.: WSC 50692 004 1048576

ASAM Datensatz: EV\_TCMAL991031 002112

ROD: EV\_TCMAL991031\_002.rod

VCID: 71E960C3A0A9130EF5-8024

1 Fehler gefunden:

12824 - Motorsteuergerät

U0301 00 [032] - Software inkompatibel

Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Verlernzähler: 39

Motordrehzahl: 0.0 /min

Getriebeeingangsdrehzahl: 0 /min

Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min

Motordrehmoment: -52 Nm

Getriebeöltemperatur: 54 °C

Gaspedalstellung: 0.0 %

Clutch\_C1: geöffnet

Clutch\_C2: geöffnet

Clutch\_C3: geöffnet

Clutch\_C4: geöffnet

Clutch\_B1: geöffnet

Clutch\_B2: geöffnet

Lock Up Clutch: geöffnet

EOP failure status 2: Normalcy

EOP target revolution: 0 /min

EOP actual revolution: 65279 /min

Engine Speed signal Current: 65279 /min

EOP failure status with EOP without HV 1: Motor normal stop

EOP target current: 65278 mA

-1 Fehler gefunden:

01324 - Steuergerät für Allradantrieb (J492)

004 - kein Signal/Kommunikation

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01100100

Fehlerpriorität: 6

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 149

Kilometerstand: 157637 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.09.23

Zeit: 11:50:00

1 Fehler gefunden:

02387 - Halterung für Telefon (R126)

011 - Unterbrechung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 01101011

Fehlerpriorität: 5

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 149

Kilometerstand: 157637 km

Zeitangabe: 0

Datum: 2020.09.23

Zeit: 11:50:31

Umgebungsbedingungen:

Spannung: 12.80 V

-----  
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:| 7P6-907-441-V1.clb

Teilenummer SW: 7P6 907 441 D HW: 7P6 907 441 D

Bauteil: TopView H05 0097

Revision: 11001001 Seriennummer: 82330JF0015385

Codierung: 0100000001010000010102000000

Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001

ASAM Datensatz: EV\_CamerSysteTopViewVW 001014

ROD: EV\_CamerSysteTopViewVW.rod

VCID: 3A7B87EFBD5F905604-806E

1 Fehler gefunden:

10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt

B2010 00 [009] - -

[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]

bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerstatus: 00000001

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 1

Verlernzähler: 149

Kilometerstand: 157637 km

Datum: 2020.09.23

Zeit: 11:50:22

Spannung Klemme 30: 12.9 V

Status Klemme 15: Klemme 15 ein

Ende------(Dauer: 05:28)-----

---

### **Beitrag von „Sierrakiller“ vom 26. September 2020 um 11:07**

Hallo Max

Ich kann mit keinem Deiner Fehler was anfangen, ausser dem vom Allradantrieb. Da ist entweder das StG defekt, oder das StG fürs ABS falsch codiert oder Kabelbäume, Stecker, Massepunkte fehlerhaft.

Das hilft Dir ja aber mit Deiner Kamera nicht weiter.

Keine Ahnung, mit welchem System Du da ausliest.

Schönes Weekend

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. September 2020 um 18:09**

Ich würde mal alle Fehler löschen und dann mal ein paar km fahren, dann siehst du was da alles wirklich übrig bleibt. Hatte der Wagen mal Unterspannung (def. Batterie), oder hast du vor kurzem mal irgend ein Steuergerät tauschen müssen?

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 26. September 2020 um 18:29**

Nein leider nicht, der Wagen hat vor 2 tagen vom VW Hahn Automobiliie einen Motorsteuergerät update bekommen, wegen Abgasswerten und mehr nicht denn fehler hab ich jetzt schon seit 1



woche, ich weis nicht von was der scheiss fehler kommt,

Lg

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 26. September 2020 um 19:02**

Den Fehler am Motorsteuergerät würde ich mal def. bei deinem VW-Betrieb reklamieren, da ist wohl was schief gelaufen beim Update.

Ich las auch in einem anderen Beitrag, dass du ein Firmware des RNS850 gemacht hast. Wer hat das gemacht bzw. wo ist die Software her? Da kann bei falscher Software bzw. bei einem Fehler des Updates einiges an Fehlern produziert werden.

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 26. September 2020 um 20:35**

Wenn ich jetzt den VW reklamieren würde was würde das denn bringe, weil Der VW würde eh nichts machen und die software die hab ich selber drauf gespielt da ich eine software aus dem internet gefunden habe.

Die Software die ich draufgespielt hab lautet HN+\_EU\_VW\_P0824, aber ich kann nichts bedienen bei meinem RNS 850 wenn ich auf sachen drücke wie z.B kombiinstrumente oder etwas anderes drücke, es auch ändern möchte steht dort diese funktion ist momentan nicht verfügbar.

Lg

---

### **Beitrag von „Hannes H.“ vom 27. September 2020 um 07:10**

Hier sind ja verschiedene Fehler aufgelistet, u.a. gibt es auch einen Fehler vom Motorsteuergerät, der unabhängig von allem reklamiert werden sollte.

Zum RNS850: Warum hast du ein Firmwareupdate überhaupt gemacht? Sogas kann immer Probleme verursachen, vor allem wenn irgendeine Quelle aus dem Internet genommen wird. Hast du anschließend auch alles wieder richtig codiert?

MfG

Hannes

---

### **Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 27. September 2020 um 09:59**

Also ich hab die Software draufgespielt weil ich irgendwas im Green Menu gedrückt hab, danach hat gar nichts mehr funktioniert, ich musste leider eine Firmware drauf spielen das alles wieder normal wird aber jetzt funktioniert fast gar nichts mehr, codiert hab ich nach dem Update gar nichts müsste ich irgendwas nach dem Update codieren.

Lg

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 27. September 2020 um 10:02**

Hi, wie lang hast du denn für das Aufspielen der Firmware benötigt? Und kam eine Erfolgsmeldung am Ende davon?

Gruß

---

### **Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 27. September 2020 um 11:26**

Also ich hab 2 stunden für das aufspielen der firmware gebraucht, dann kam die erfolgsmeldung und es hat sich öfters reebotet und das wars, aber wenn ich auf Assistenten klicke steht dort nur verkehrszeichenerkennung obwohl ich das in meinem Touareg nicht habe haha 😄

---

## Beitrag von „Hannes H.“ vom 29. September 2020 um 08:08

Nach einem Firmwareupdate kommst du auf alle Fälle nicht umhin alles wieder richtig zu codieren (in dem Fall wäre es sinnvoll gewesen vorher die Codierung anzusehen und dann wäre es jetzt einfacher). Das RNS weiss ja jetzt nicht mehr ob eine Rückfahrkamera und andere Goodies verbaut sind.

MfG

Hannes

---

## Beitrag von „pe7e“ vom 29. September 2020 um 08:19

### Zitat von Hannes H.

Nach einem Firmwareupdate kommst du auf alle Fälle nicht umhin alles wieder richtig zu codieren (in dem Fall wäre es sinnvoll gewesen vorher die Codierung anzusehen und dann wäre es jetzt einfacher). Das RNS weiss ja jetzt nicht mehr ob eine Rückfahrkamera und andere Goodies verbaut sind.

MfG

Hannes

Hi,

das stimmt so nicht. Wenn das Update sauber durchläuft, werden alle Einstellungen 1:1 übernommen. Das heißt, auch das Zitat: "irgendwas im GreenMenu geklickte" wird übernommen. Zielführend kann hier nun nur noch die korrekte Einstellung des GreenMenu sein.

Übrigens: wenn man keine Ahnung hat - dann klickt man dort auch nichts mal eben herum ... spannend wird jetzt nämlich auch wie du herausfindest, was du da verstellt hast. Der Freundliche wird da nicht lang rumsuchen sondern dir anbieten ein neues RNS einzubauen. Das wird bekanntlich nicht günstig. Am besten suchst du dir jemanden mit einem Touareg in der Nähe und gehst Punkt für Punkt alles im GreenMenu durch. Für den Fall das du da nicht mehr ins GreenMenu kommst, musst du vorher mit VCDS das GreenMenu feischalten. Das ist nämlich die einzige Einstellung die ich kenne, die nach einem Firmwareupdate nicht immer übernommen wird.

Gruß und viel Erfolg..

Peter

---

### **Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 21. Oktober 2020 um 02:19**

Servus,

Ich hab bei meinem Touareg einen Software Update durchgeführt und seit dem funktioniert einfach gar nichts mehr, ich hab auch mit dem VCDS alles Codiert, die Rückfahrkamera wird bei mir nicht mehr eingezeigt der Navi geht nicht mehr, wenn ich in denn Einstellungen auf Zentralverriegelung oder Schlüssel klicke steht dort Funktion nicht verfügbar hier sind paar Bilder.

Ich war auch beim VW Service und sie haben selber nichts hinbekommen, ich hoff ihr könnt mir weiter helfen.

☐

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 21. Oktober 2020 um 10:20**

Hallo MaxDerNeue,

Hast du mal die Tipps in den Threads probiert oder ist das jetzt nur ein weiterer Thread der wieder zu nichts t

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „coala“ vom 21. Oktober 2020 um 12:46**

[Zitat von MaxDerNeue](#)

[...] Ich hab bei meinem Touareg einen Software Update durchgeführt und seit dem funktioniert einfach gar nichts mehr [...]

Servus,

Themen zusammengeführt, da offensichtlich identische Thematik. Bitte nur ein Thema je Problem starten, sonst wird das ganz schnell unübersichtlich.

Danke und Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 21. Oktober 2020 um 21:34**

Pe7e

Ich war schon sogar beim VW und nicht mal VW konnte mir helfen echt lächerlich.

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 22. Oktober 2020 um 05:24**

Hallo MaxDerNeue,

Das war nicht meine Frage. Ich habe gefragt, ob du bereits mit einem anderen Touareg das GreenMenu abgeglichen hast. Ja oder nein?

Wenn nein, dann tue es einfach

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „Thotti“ vom 22. Oktober 2020 um 07:24**

VW kann Dir natürlich nicht helfen, da arbeiten schließlich keine IT-ler, sondern Mechatroniker.

Die können nur Software draufspielen, das war's dann aber auch.

Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen: da kann nur jemand helfen, der sich mit dem Green Menu und dem Gateway auskennt.

Und das ist niemand bei VW....

Suche mal im Netz nach "AS Diagnose Coesfeld". Die können Dir helfen.

---

### **Beitrag von „MaxDerNeue“ vom 22. Oktober 2020 um 19:28**

Pe7e

Nein hab ich nicht in meinem Umfeld fährt keiner einen Touareg Lg

---

### **Beitrag von „pe7e“ vom 22. Oktober 2020 um 20:58**

Hallo MaxDerNeue,

Das ist dennoch der nächste Schritt. Die einzige (extrem kostspielige) Alternative ist der Einbau eines anderen rns850.

Gruß Peter

---

### **Beitrag von „Sittingbull“ vom 23. Oktober 2020 um 07:46**

[Zitat von MaxDerNeue](#)

Nein hab ich nicht in meinem Umfeld fährt keiner einen Touareg Lg

Hallo,

das sollte wohl über dieses Forum möglich sein, einen passenden Wagen in deiner weiteren Umgebung zu finden 🤖

Grüße von Stephan 🤖

---

## Beitrag von „Mentialb“ vom 29. April 2023 um 12:36

Hallo ich habe auch das selbe Problem bei mein Touareg 7P , bei mit ist die automatisch komplett weg , VW Hanau könnte auch nicht die Problem finden, die haben gesagt kommt ein Meister von VW direkt der kann das Problem reparieren aber ich kann die Wagen wieder mit nehmen und wer der Meister kommt die Rufen mir an [\[REDACTED\]](#)♂[\[REDACTED\]](#)♂