

# Fehler 00565 P0235 turbo charger boost sensor static

**Beitrag von „bejai“ vom 21. Dezember 2020 um 17:30**

Hey

habe bei meinem Dicken die Saugrohrklappen gewechselt. Bei der Probefahrt schlechte Gasannahme und erneute Gelbe leuchte Motorstörung.

00565 P0235 Turbochargerboost sensor A static

Nun Turbo keine Leistung und keine Gasannahme.

Wo sitzt dieser Sensor

Er muß doch in der Druckleitung sitzen oder

Gerald

---

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 21. Dezember 2020 um 18:07**

Hallo Gerald

Es hilft vielleicht, wenn man zu den jeweiligen Problemen kurz erwähnt, um welchen Motor es sich handelt. Schliesslich kennt nicht jeder jeden mit entsprechendem Motor bzw. Touareg.

Beim CASA Motor im 7L sitzt der Ladedrucksensor in Fahrtrichtung links in der Nähe des Scheinwerfers.

Schöne Grüsse

---

**Beitrag von „bejai“ vom 21. Dezember 2020 um 18:34**

Hallo

Sorry komplett vergessen .

Klar natürlich ist j

ist ein V6 TDI 3l BJ 2006.

MKB BKS Schalter

Gerald

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 22. Dezember 2020 um 10:37**

Moin Martin

auch beim BKS liegt er dort hinter dem Scheinwerfer. 038 906 051C

habe ihn mal rausgeschraubt und geschaut. ( ausgeblasen. sieht aber i.O. aus. trotzdem schwierig in Coronazeiten neuen bestellt.

das ist auch der einzige Fehler im Steuergerät. vor wechsel Saugrohrklappen mit neuem Steuergestänge hat er mal einen Fehler gezeigt 00565 P0235 Static.

da war aber noch ein Fehler 00257 P0101 Mass or Vol Air Flow Circ Range/ Performance . Der ist mit den neuen Saugrohrklappen aber wieder weg.

Gerald

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 22. Dezember 2020 um 12:18**

Noch nee Frage

kann der Boost Sensor A dafür sorgen, das der Turbo komplett abschaltet?

Gaspedal bei 100% und Motor kommt nicht. beim Fahren dann bis 30 -40 KMh

Gerald

---

### **Beitrag von „Sierrakiller“ vom 22. Dezember 2020 um 12:29**

Hi Gerald

Wenn der Ladedruck nicht stimmt, geht das MStG in den Notlauf. Das hat so mit dem Turbo erst mal nix zu tun.

Aber:

Dein Turbo kann defekt sein, oder das Magnetventil für die Ladedruckregelung (N75).

Oder aber Deine Ladeluftstrecke ist entweder zu oder undicht!

Viel Erfolg

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 22. Dezember 2020 um 14:02**

hallo Martin

Turbo lief bis Saugrohrklappe ohne Probleme und auch Motor ohne Fehler. Dann war Saugrohrklappe und Regelgrenze Saugrohrklappe nicht erreicht.

Motorsteuergerät geht aber nicht in den Notlauf dann müsste ja Anzeige erscheinen oder Meldung. Nix im Speicher oder Display. nur diese Sensor.

Turbo schließe ich aus. Und eine Verstopfte Ladeluftleitung auch, da bis auf die Brücke nichts ab war. auch fühlprobe am laufenden Motor zeigt / hört keine Undichtigkeit da müsste doch auch beim magnetventil was zischen. Unterdrucke ist auch da und i.O.

Gerald

---

### **Beitrag von „Lbs-v10“ vom 23. Dezember 2020 um 08:40**

Mit was hast du den Fehler denn ausgelesen?

Der Fehlercode bezieht sich nicht zwingend auf den Ladedrucksensor.

Stand hinter dem code noch etwas wie 001 oder dergleichen?

Sogar eine klemmende VTG kann diesen Fehler generieren.

Im Stand kannst du auch nicht prüfen in wie weit undichtigkeiten sind. Im Stand bzw Leerlauf gibt es keine Ladedruck Regelung.

Am besten ist eine Logfahrt ob und wieviel Ladedruck fehlt.

Dann die zuletzt demontierten Bauteile prüfen.

Fehlende oder defekte Dichtungen am Saugrohr oder der gleichen?

Vtg kann man zb mit vcds in die vtg Gymnastik bringen.

Den sensor würde ich erst einmal ausschließen und in Richtung Leckage schauen.

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 23. Dezember 2020 um 09:01**

Morgen

geprüft mit VCDS Ladedruck müsste sich aufbauen beim gasgeben. Aber der Dicke dreht nicht mal hoch. Ja hinter dem Fehler steht noch eine 001 Und Explizit Turbo charger Boost sensor A circ Statisch.

Die Saugrohrverstellung funzt 80% bis 20% Stellglieddiagnose. alle möglichen Stellglieder durchgetestet.

Dichtungen sind alle drin und auch Dicht.

Gerald

---

### **Beitrag von „Lbs-v10“ vom 23. Dezember 2020 um 09:32**

Kannst den Fehler löschen? Und im leerlauf bzw stand baut sich kein Ladedruck auf nur beim fahren.

dann ist der Fehler aber Ladedruck regelgrenze unterschritten.

Am besten fehler einmal als Bild bzw Screenshot anfügen und auch Umgebungsbedingungen zeigen.

Und wie gesagt im leerlauf gibt es kein ladedruck.

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 23. Dezember 2020 um 12:55**

hallo,

Ja kann ihn löschen. beim Neustart zeigt er auch diesen dann wieder an wenn ich versucht habe gas zu geben. Muß mal schauen ob der auch gleich angezeigt wird wenn Zündung eingeschaltet oder wenn nur Start ohne Gasgeben.

---

### **Beitrag von „Lbs-v10“ vom 23. Dezember 2020 um 14:30**

am besten mal Bild vom fehler machen und einstellen mit Umgebungsbedingungen.

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 26. Dezember 2020 um 19:50**

Moin

Update fehler weg. Aber Karre läuft noch nicht

Saugleitung geprüft und dicht. 1 bar über 2h gehalten.

Bis 2500 rpm keine Leistung. dann setzt turbo ein und fährt.

VTGArbeitet und Saugrohrmotoren regeln zwischen 20 und 80%

Bei Probefahrt erst mal weiße Rauchwolke dann nicht mehr. bei Abstellen stinkt nach verbranntem Öl oder Gummi. Denke das ist die Ablagerung welche beim reinigen der Bänke reingefallen ist.

Auch nach Probefahrt kein Fehler im Speicher.

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 27. Dezember 2020 um 08:03**

Sorry hatte ich vergessen

Der Boostsensor wurde getauscht. Fehler kommt auch nicht wieder.

GERALD

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 28. Dezember 2020 um 14:04**

werde heute mal schauen ob ser Kat zu ist. motor läuft wie kanne möhren unrund. gasgeben kommt er nicht auf touren. wenn dann Drehzahl 2500 bis 3000 rpm erreicht läuft er sauber. vorher nicht. DPF ist bei 95%

jemand sonst noch einen Tip

Gerald

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 28. Dezember 2020 um 19:55**

Moin

Langsam weiß ich nicht weiter.

Fehlerspeicher bleibt leer. Gasgeben geht bei 100% Vollgasstellung bis ca 1800 rpm. Weiterkommt er nicht hoch. Ladeluftleitung dicht, auch ohne Kat keine Veränderung.

Vtg und saugrohrmotoren regeln beim ansteuern von 20 bis 80% auch ohne meckern. Auch Testlauf kraftstoffpumpe ... alles ohne Auffälligkeiten. Testfahrt kann ich nicht machen weil fährt nicht.

FRAGE UND HOFFENTLICH HAT EINER EINE IDEE.

HATTE BEIM SAUGROHRKLAPPEN WECHSEL DIE DIESEL LEITUNGEN ZUR HOCHDRUCKPUMPE AB. WIE TESTE ICH OB DENN GENUG DIESEL VOR DEM INJEKTOR ANKOMMT..?

Die normale kraftstoffpumpe reicht doch nur für Leerlauf

Wie entlüfteich die Hochdruckpumpe

Gerald

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 28. Dezember 2020 um 21:15**

Nachprüfung

HOCHDRUCKPUMPE LIEFERT JE NACH GASPEDALSTELLUNG ZWISCHEN 650 UND 300 BAR. NACHABSTELLEN BEIDE SEITEN 71 BAR. SIEHT NORMAL AUS. BEIDE Bänke auch fast gleich. Im Leerlauf regeln auch schön die saugrohrklappen . Wozu ist die unterdruckdose zwischen den bänken fahrerseite welche mit einem kunststoffgestänge einen steuerhebel nah beim Saugrohrklappenmotor links und turbo regelt

Gerald

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 29. Dezember 2020 um 23:40**

so update

So auch mit kat ab keine Gasannahme. Hatte beide saugrohrklappen noch mal ab. und wieder dran. Stellglieddiagnose saugrohr 20 80% Bank 1 und 2

VTG 20 und 80 %

Kein Fehler im Steuergerät.

leerlauf rund ohne nebengeräusche ohne geruch und qualm.

Gssgeben ohne erfolg nur leerlauf.

Hilfe

Gerald

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 29. Dezember 2020 um 23:49**

nabend

heute noch mal saugrohrklappen raus und rein. allen noch mal geprüft und sauber gemacht.

fehlerspeicher ohne Eintrag.

nimmt zögerlich gas an bis 4000rpm.

bei Anfahren bei ca 1500rpm würgst du den Motor ab. erst ab ca 2000 rpm bis 2500rpm ist anfahren möglich. Leeröauf unruhig bei 790 rpm.

beim 1 hochdrehen viel weißer rauch und auch flecken aif dem Boden am Auspuff ende..

selbstdiagnose

saugrohre 20 bis 80% vtg 20 bis 80 % alle sensoren plausibel.

kraftstoffdruck ca 300 und 750 bar. je nach drehzahl.

nun hpcjlauf ohne Drehmoment sehr langsam und unruhoger leerlauf. 750 bis 890 rpm

ladeluftführung dicht geprüft.

Gerald

---

### **Beitrag von „Lbs-v10“ vom 31. Dezember 2020 um 07:45**

Schon einmal Kompression gemessen? Eventuell Möglichkeit eine Druckverlustprüfung zu machen?



Vielleicht ist dir etwas beim Saugrohrfummeln in Brennraum gefallen und sitzt am Ventilsitz.  
Agr schonmal dicht gemacht?

---

### **Beitrag von „bejai“ vom 31. Dezember 2020 um 08:48**

morgen

Öffnungen ventile hatte ich beim 2 Abbauen mit kamera geprüft. waren ohne sichtbare unübliche Verschmutzung.

Wenn er dann mal auf 1500 rpm ist läuft er rund und ohne unübliche Geräusche. auch bei versuvch fahren rpm>2500 ist nichts feststellbar.

AGR habe ich noch nicht Dicht gemacht.

Druckverlust messung habe ich spontan keine möglichkeit.

Habe noch was gefunden vom Saugklappen positionsgeber nur finde ich diesen noch nicht.

der müsste doch unterhalb der Bank sein.

Gerald