

# V10 TDI Bordspannung Klemme 30 - unplausibles Signal -

**Beitrag von „TouaregDD“ vom 3. Oktober 2022 um 16:35**

Hallo Zusammen,

habe beim 2008er V10 TDI in der Zentralelektrik einen Fehler:

00668 Bordspannung Klemme 30 - unplausibles Signal - Sporadisch

Selbst wenn ich den Fehler lösche kommt er unmittelbar wieder.

Bei laufendem Motor habe ich direkt am Generator (LiMA) 14,2 V gemessen am Starthilfe + und an der Batterie direkt unter dem Sitz und im Kofferraum sind es 13,6V.

schon mal vielen Dank für eure Antworten! 😊

---

**Beitrag von „donadi“ vom 4. Oktober 2022 um 10:27**

Ich hatte die Meldung mal in der Standheizung, da war es eine kalte Lötstelle. Klemme 30 wird von einigen Steuergeräten abgefragt. Bei mir war es kein generelles Problem sondern wirklich ein Einzelschicksal des meldenden Steuergerätes.

Beitrag

**[RE: Standheizung läuft nicht, hinterlegt aber keine Fehler](#)**

пожалуйста, данные как просили. Интересно что 002 не может быть прочитан, я не заметил этого раньше.

Я заказал диагностику Webasto, должна скоро прийти.

Anbei die Daten. Der MWB 002 liefert nichts, das ist mir bisher nicht aufgefallen.

Die Webasto Diagnose habe ich mir bestellt, sollte bald kommen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

EDIT:

Laut <https://tx-board.de/threads/thermo...5/#post-1386372> ist ein Fehler im MWB 002...

*donadi*

26. Oktober 2021 um 23:36

Check mal die anderen Steuergeräte, was die auf Klemme 30 melden. So kannst du dich vielleicht da rantasten. Keine Ahnung wo das Steuergerät für die Zentralelektrik liegt, aber vielleicht kommt bei dem wirklich zu wenig Spannung auf Klemme 30 an. Da musst du dann in Richtung Kabel und Korrosion schauen.

---

## **Beitrag von „TouaregDD“ vom 18. Oktober 2022 um 14:01**

Update: Fehler gefunden!

Nach dem ich mich Tage lang mit der Ladereglung und mit dem Batteriesystem des V10 beschäftigt habe und an allen Relais, Steuergeräten, und der Verkabelung sowie den Sicherungen keinen Fehler finden konnte,

habe ich mir die Codierung im Steuergerät für Zentralelektrik angeschaut.

Der Vorbesitzer codierte wild im Fahrzeug herum.

Es war anstatt "Zweitbatterienetz" fälschlicherweise "Zusatzbatterie" codiert.

Zudem war in der Verbauliste im Diagnoseinterface "8C Hybrid Batteriemangement" angewählt.

Nach der Änderung der Codierung war der Fehler weg. Beide Batterien sind nun in den Messwertblöcken zu sehen.

Verstehe ehrlich gesagt nicht wieso manche Leute anfangen wild im Fahrzeug "rumzucodieren".