

Fehler: Crashsensor für Frontairbag, Fahrerseite-G283-Leerlauf

Beitrag von „Psind“ vom 13. Dezember 2023 um 22:24

Hallo zusammen,

man ist gerade neu und kommt direkt mit einem Problem, sorry !

Also ich habe einen Toaureg von BJ 2005, 3,2 l 241 PS Automatik.

Folgendes Problem, seit dem Kauf ist die Airbagleuchte an, Fehlercode: Crashsensor für Frontairbag, Fahrerseite-G283-Leerlauf

Der Sensor wurde komplett getauscht nach einer Woche war der Fehler wieder da, weiß jemand was man noch tun kann? Problem ich bekomme meinen TÜV mit der Lampe 😊 .

Um die Story noch zu vervollständigen, es wurde der halbe Wagen nach dem Kauf erneuert.

Kette neu, Unterdruckschlauch, Zündkerzen und Spulen, Batterie, Bremsen samt Backen Kolben Belege und Scheiben, PDC Sensoren, wie gesagt der Airbagsensor, Filter Öle . Nur der olle Fehler mit dem Airbag macht mich kirre...

Hat jemand eine Idee?

Danke euch vorab

Beitrag von „Psind“ vom 14. Dezember 2023 um 12:45

Hatte jemand das Problem schon einmal ?

Danke euch

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 14. Dezember 2023 um 15:37

Hallo Du!

Laut VCDS Wiki hätte man vor dem Tausch des Sensors mal gegen den Sensor Beifahrerseite tauschen können, um auszuschliessen, dass es tatsächlich der Sensor ist. Wenn es nicht der Sensor ist, ist es die Verkabelung. Also entweder der Stecker, oder der Kabelbaum zum Airbagsteuergerät.

Viel Erfolg,

Gruss

Beitrag von „Linx“ vom 16. Dezember 2023 um 10:43

Ich zitiere mal aus deinem neu aufgemachten Thread, da es ja das gleiche Thema ist.

[Zitat von Psind](#)

Hallo zusammen,

Hat jemand die Kabelbelegung für das o.g.

Steuergerät?

Danke euch

Fahrzeug 2005 er 3,2l 241ps

Automatik

Alles anzeigen

Der Crashsensor hat zwei Adern. Eine geht ans Steuergerät, das andere an Masse. Am Steuergerät sind u.a. noch weitere Crashsensoren angeschlossen.

Beitrag von „GüntherK“ vom 16. Dezember 2023 um 15:37

Fahre eine 7p und hatte mal ein ähnliches Problem.

Prüfe doch mal die Steckverbindung zwischen Tür und Karosserie.

Bei mir hatte sich am Stecker des Türkabelbaumes, das Kabel an dem der kleinem Metallpin aufgecrimpt ist, gelöst. Es hing nur noch an 1-2 von 10 Adern.

Beitrag von „Psind“ vom 7. Januar 2024 um 22:45

So mittlerweile wurden die Sensoren von links nach rechts getauscht beide Sensoren funktionieren, dann wurde die Leitung neu gezogen und die Stecker wurden auch erneuert, jetzt kann es doch nur noch das Steuergerät sein ?

Hat jemand eine Idee ?

Beitrag von „GüntherK“ vom 8. Januar 2024 um 17:25

Was genau steht im Fehlerspeicher?

Beitrag von „Psind“ vom 8. Januar 2024 um 18:58

[Zitat von GüntherK](#)

Was genau steht im Fehlerspeicher?

Fehler steht oben im Bild 😊

Beitrag von „Psind“ vom 19. Februar 2024 um 19:25

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28110-fehler-crashsensor-f%C3%BCr-frontairbag-fahrerseite-g283-leerlauf/>

So Fehler gefunden. Steuergerät wurde durch ein gebrauchtes ersetzt und die Plusleitung neu belegt.